

## Руководство по эксплуатации VEGABAR 55

Foundation Fieldbus - с климатической компенсацией



Document ID:  
39443



## Содержание

|          |                                                                            |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>О данном документе</b>                                                  |    |
| 1.1      | Функция                                                                    | 4  |
| 1.2      | Целевая группа                                                             | 4  |
| 1.3      | Используемые символы                                                       | 4  |
| <b>2</b> | <b>В целях безопасности</b>                                                |    |
| 2.1      | Требования к персоналу                                                     | 5  |
| 2.2      | Надлежащее применение                                                      | 5  |
| 2.3      | Неправильное применение                                                    | 5  |
| 2.4      | Общие указания по безопасности                                             | 5  |
| 2.5      | Маркировка безопасности на устройстве                                      | 6  |
| 2.6      | Соответствие требованиям норм ЕС                                           | 6  |
| 2.7      | Диапазон измерения - допустимое давление процесса                          | 6  |
| 2.8      | Исполнение Рекомендаций NAMUR                                              | 6  |
| 2.9      | Указания по безопасности для зон Ex                                        | 6  |
| 2.10     | Экологическая безопасность                                                 | 6  |
| <b>3</b> | <b>Описание изделия</b>                                                    |    |
| 3.1      | Структура                                                                  | 7  |
| 3.2      | Принцип работы                                                             | 8  |
| 3.3      | Настройка                                                                  | 9  |
| 3.4      | Упаковка, транспортировка и хранение                                       | 9  |
| 3.5      | Принадлежности и запасные части                                            | 10 |
| <b>4</b> | <b>Монтаж</b>                                                              |    |
| 4.1      | Общие указания                                                             | 12 |
| 4.2      | Порядок монтажа                                                            | 14 |
| 4.3      | Порядок монтажа выносного корпуса                                          | 15 |
| <b>5</b> | <b>Подключение к источнику питания</b>                                     |    |
| 5.1      | Подготовка к подключению                                                   | 16 |
| 5.2      | Порядок подключения                                                        | 17 |
| 5.3      | Схема подключения (однокамерный корпус)                                    | 20 |
| 5.4      | Схема подключения (двухкамерный корпус)                                    | 21 |
| 5.5      | Схема подключения (двухкамерный корпус Ex d)                               | 23 |
| 5.6      | Схема подключения - исполнение IP 66/IP 68, 1 bar                          | 24 |
| 5.7      | Схема подключения выносного корпуса при исполнении IP 68                   | 25 |
| 5.8      | Фаза включения                                                             | 26 |
| <b>6</b> | <b>Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки PLICSCOM</b> |    |
| 6.1      | Краткое описание                                                           | 28 |
| 6.2      | Установка модуля индикации и настройки                                     | 28 |
| 6.3      | Система настройки                                                          | 30 |
| 6.4      | Порядок начальной установки                                                | 31 |
| 6.5      | Схема меню                                                                 | 40 |
| 6.6      | Сохранение данных параметрирования                                         | 42 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>7 Начальная установка с помощью PACTware и другого программного обеспечения для настройки</b> |    |
| 7.1 Подключение ПК                                                                               | 43 |
| 7.2 Параметрирование с помощью PACTware                                                          | 44 |
| 7.3 Параметрирование с помощью AMS™                                                              | 45 |
| <b>8 Обслуживание и устранение неисправностей</b>                                                |    |
| 8.1 Обслуживание                                                                                 | 46 |
| 8.2 Устранение неисправностей                                                                    | 46 |
| 8.3 Расчет полной погрешности (по DIN 16086)                                                     | 48 |
| 8.4 Заменить блок электроники                                                                    | 49 |
| 8.5 Обновление ПО                                                                                | 49 |
| 8.6 Ремонт прибора                                                                               | 50 |
| <b>9 Демонтаж</b>                                                                                |    |
| 9.1 Порядок демонтажа                                                                            | 52 |
| 9.2 Утилизация                                                                                   | 52 |
| <b>10 Приложение</b>                                                                             |    |
| 10.1 Технические данные                                                                          | 53 |
| 10.2 Данные для Foundation Fieldbus                                                              | 63 |
| 10.3 Размеры                                                                                     | 67 |

## Дополнительная документация



### Информация:

Дополнительная документация включается в комплект поставки в зависимости от исполнения прибора. См. гл. "Описание".

Редакция: 2012-03-09

## 1 О данном документе

### 1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

### 1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

### 1.3 Используемые символы



#### Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



**Осторожно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.

**Предупреждение:** Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

**Опасно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



#### Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



#### Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



#### Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



#### Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.

## 2 В целях безопасности

### 2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

### 2.2 Надлежащее применение

Преобразователь давления VEGABAR 55 предназначен для измерения избыточного давления, абсолютного давления или вакуума.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

### 2.3 Неправильное применение

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

### 2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности, установленные требования к монтажу и действующие нормы техники безопасности.

Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

## 2.5 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

## 2.6 Соответствие требованиям норм ЕС

Это устройство выполняет требования соответствующих Директив Европейского союза, что подтверждено успешными испытаниями и нанесением знака CE. Декларацию изготовителя о соответствии CE см. в разделе загрузок на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 2.7 Диапазон измерения - допустимое давление процесса

В зависимости от условий применения, может монтироваться измерительная ячейка с более высоким диапазоном измерения, чем допустимый диапазон давления присоединения. Допустимое давление процесса указывается на типовой табличке датчика ("prozess pressure"), см. гл. 3.1 "Конструкция". По требованиям безопасности, указанный диапазон не должен превышать.

## 2.8 Исполнение Рекомендаций NAMUR

Устройство выполняет требования соответствующих Рекомендаций NAMUR.

## 2.9 Указания по безопасности для зон Ex

Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать указания по безопасности для применения Ex, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с разрешением Ex.

## 2.10 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

## 3 Описание изделия

### 3.1 Структура

#### Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Преобразователь давления VEGABAR 55
- Документация
  - Данное руководство по эксплуатации
  - Свидетельство о проверке преобразователя давления
  - Указания по безопасности для зон Ex или прочая документация
  - Руководство по эксплуатации 27835 "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (вариант)
  - Инструкция 31708 "Модуль индикации и настройки с подогревом" (вариант)
  - Инструкция "Штекерный разъем для датчиков непрерывного измерения" (вариант)

#### Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Обозначение устройства
- Серийный номер
- Технические данные
- Числовые коды документации

На сайте [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "VEGA Tools" и "serial number search" по серийному номеру можно узнать спецификацию устройства при его поставке. Серийный номер также находится внутри устройства.

#### Компоненты

VEGABAR 55 состоит из следующих компонентов:

- Присоединение с измерительной ячейкой
- Корпус с блоком электроники (вариант - с разъемом)
- Крышка корпуса (вариант - с модулем индикации и настройки PLICSCOM)

Компоненты прибора могут иметь различное исполнение.

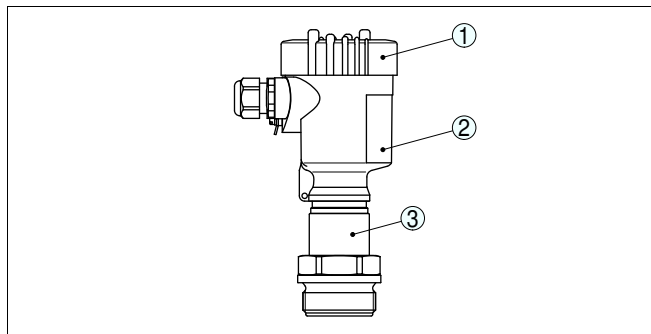


Рис. 1: VEGABAR 55 с резьбовым присоединением G1½ A и пластиковым корпусом

- 1 Крышка корпуса с модулем PLICSCOM (вариант)
- 2 Корпус с электроникой
- 3 Присоединение с измерительной ячейкой

### Сфера действия данного руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства:

- Программное обеспечение 3.82 и выше

## 3.2 Принцип работы

### Область применения

Преобразователь давления VEGABAR 55 с климатической компенсацией предназначен для применения в химической, пищевой и фармацевтической промышленности при сложных условиях (холодная измеряемая среда и влажная и теплая окружающая среда).

В зависимости от исполнения, преобразователь давления применим для измерения уровня, избыточного давления или вакуума. Измеряемая среда - газы, пары и жидкости, в том числе с высокими температурами.

### Принцип действия

Измерительная ячейка METEC® состоит из керамической емкостной измерительной ячейки абсолютного давления CERTEC® и специальной термокомпенсированной системы с заполняющей жидкостью. Под действием давления процесса на керамическую мембрану изменяется емкость измерительной ячейки. Это изменение преобразуется в электрический сигнал, сравнивается с интегрированным опорным измерением давления и выдается посредством выходного сигнала как измеренное значение.

Под действием гидростатического давления продукта или рабочего давления на металлическую мембрану и заполняющую жидкость изменяется емкость измерительной ячейки. Это изменение преобразуется в соответствующий выходной сигнал.



## Питание и связь с шиной

Питание осуществляется через H1-Fieldbus. Двухпроводная линия, соотв. спецификации Fieldbus, служит для подачи питания и цифровой передачи сигнала нескольких датчиков. Эта линия может работать в двух вариантах:

- через интерфейсную карту H1 в системе управления и дополнительный источник питания
- через соединительное устройство с HSE (высокоскоростной Ethernet) и дополнительный источник питания по IEC 61158-2

## DD/CFF

Файлы DD (Описания устройств) и CFF (файлы возможностей), необходимые для проектирования и конфигурирования сети FF (Foundation Fieldbus), можно скачать с домашней страницы VEGA [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "Services - Downloads - Software - Foundation Fieldbus". Там же имеются соответствующие сертификаты. Данные файлы и сертификаты можно также заказать на CD, указав обозначение "DRIVER.S".

Питание подсветки модуля индикации и настройки осуществляется от датчика. Для этого необходим определенный уровень рабочего напряжения.

Напряжение питания см. в п. "Технические данные".

Для дополнительного подогрева модуля требуется отдельное рабочее напряжение (см. Инструкцию "Модуль индикации и настройки с подогревом").

Данная функция не поддерживается для приборов во взрывозащищенном исполнении.

## 3.3 Настройка

Настройка может выполняться с помощью следующих средств:

- Модуль индикации и настройки
- Соответствующий VEGA-DTM, интегрированный в программное обеспечение для настройки по стандарту FDT/DTM, например PACTware, и ПК
- Инструмент конфигурирования

## 3.4 Упаковка, транспортировка и хранение

### Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено по DIN EN 24180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Транспортировка</b>                        | Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Осмотр после транспортировки</b>           | При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Хранение</b>                               | <p>До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.</p> <p>Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Не хранить на открытом воздухе</li> <li>● Хранить в сухом месте при отсутствии пыли</li> <li>● Не подвергать воздействию агрессивных сред</li> <li>● Защитить от солнечных лучей</li> <li>● Избегать механических ударов</li> </ul> |
| <b>Температура хранения и транспортировки</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"</li> <li>● Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.5 Принадлежности и запасные части

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модуль индикации и настройки</b>        | <p>Модуль индикации и настройки PLICSCOM предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики датчика. Модуль является съемным и может быть установлен в датчике и снят с него в любое время.</p> <p>Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (Идент. номер документа 27835).</p> |
| <b>Интерфейсный адаптер</b>                | <p>Интерфейсный адаптер VEGACONNECT 4 предназначен для подключения приборов к интерфейсу USB персонального компьютера. Для параметрирования необходимо программное обеспечение для настройки PACTware и VEGA-DTM.</p> <p>Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Интерфейсный адаптер VEGACONNECT" (Идент. номер документа 32628).</p>     |
| <b>Выносной блок индикации и настройки</b> | <p>VEGADIS 61 предназначен для выносной индикации измеренных значений и диагностики датчиков plics®. Выносной блок индикации и настройки подключается к датчику посредством стандартного четырехпроводного экранированного кабеля длиной до 25 м.</p>                                                                                                       |

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "VEGADIS 61" (Идент. номер документа 27720).

#### Фланцы

Фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, ГОСТ 12821-80.

Подробную информацию см. в инструкции "Фланцы соотв. DIN-EN-ASME-JIS" (номер документа 31088).

#### Держатель измерительного устройства

Держатель измерительного прибора предназначен для монтажа преобразователей давления VEGABAR серии 50 и преобразователя давления VEGAWELL 52 на стене или трубе. В комплекте держателя имеются адаптеры для различных диаметров прибора. Материал - нержавеющая сталь 316L.

#### Защитный кожух

Защитный кожух предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Подробную информацию см. в Инструкции "Защитный кожух" (Идент. номер документа 34296).

#### Блок электроники

Блок электроники является запасной частью для преобразователей давления VEGABAR. Имеются исполнения электроники с различными видами выхода сигнала.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Блок электроники VEGABAR серии 50 и 60" (Идент. номер документа 30175).

## 4 Монтаж

### 4.1 Общие указания

#### Применимость при данных условиях процесса

Части устройства, контактирующие с измеряемой средой, а именно: чувствительный элемент, уплотнение и присоединение - должны быть применимы при данных условиях процесса. Необходимо учитывать давление процесса, температуру процесса и химические свойства среды.

Соответствующие данные см. в гл. "Технические данные" или на типовом шильдике.

#### Защита мембраны

Для защиты мембраны присоединение закрыто защитным колпачком.

Для предупреждения повреждения мембраны защитный колпачок следует снимать только непосредственно перед монтажом. Рекомендуется также сохранить защитный колпачок для возможной будущей транспортировки или хранения прибора.

#### Монтажное положение

Монтажное положение прибора должно быть удобным для монтажа и подключения, а также доступным для установки модуля индикации и настройки. Корпус прибора можно повернуть без инструмента на 330°. Модуль индикации и настройки также можно установить в одном из четырех положений со сдвигом на 90°.

#### Влажность

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты устройства от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, там где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.

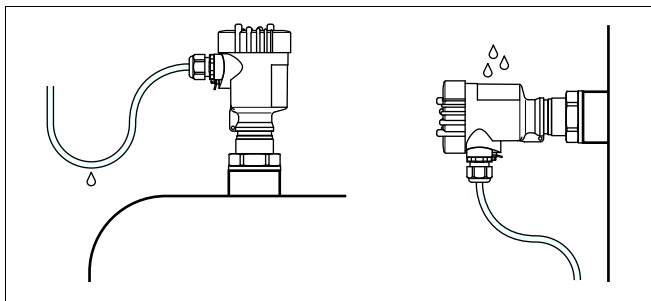


Рис. 2: Меры против попадания влаги

### Вентиляция и выравнивание давления

Вентиляция корпуса электроники, а также выравнивание давления с атмосферным давлением для измерительной ячейки обеспечивается через фильтрующий элемент, расположенный рядом с кабельными вводами.

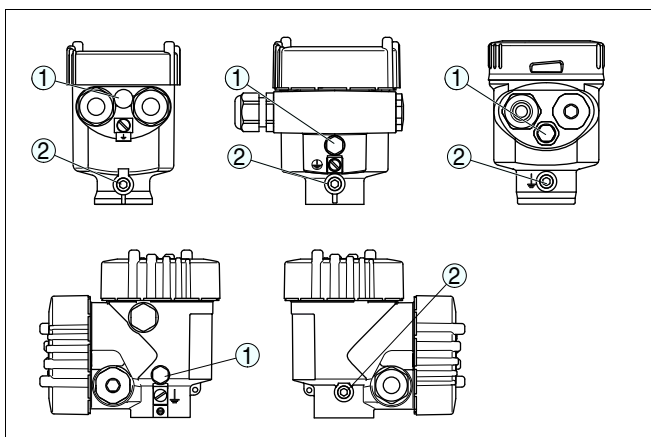


Рис. 3: Положение фильтрующего элемента

- 1 Фильтрующий элемент
- 2 Заглушка



### Осторожно!

Вследствие фильтрации, выравнивание давления происходит с задержкой. При быстром открытии/закрытии крышки корпуса изменение измеренного значения в течение приibl. 5 с может быть в пределах до 15 mbar.

**Информация:**

При эксплуатации необходимо следить, чтобы на фильтрующем элементе не было загрязняющих отложений. Для очистки нельзя применять высокое давление.

У приборов со степенью защиты оболочки IP 66/IP 68, 1 bar вентиляция осуществляется через капилляр в постоянно соединенном кабеле. Фильтрующий элемент заменен заглушкой.

**Предельные температуры**

При высоких температурах процесса температура окружающей среды часто также бывает повышенной. Пределы температуры окружающей среды корпуса электроники и соединительного кабеля, указанные в п. "Технические данные", не должны превышать.

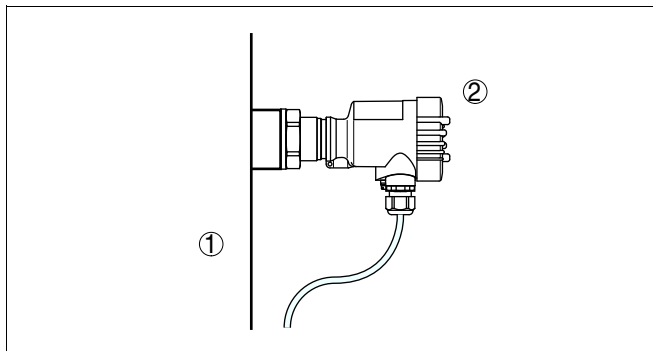


Рис. 4: Диапазоны температур

- 1 Температура процесса
- 2 Температура окружающей среды

**4.2 Порядок монтажа****Приварные штуцеры**

Для монтажа VEGABAR 55 необходим приварной штуцер. Соответствующие принадлежности см. в Инструкции "Приварные штуцеры и уплотнения".

**Уплотнение/резьбовой монтаж**

Использовать уплотнение, входящее в комплект устройства, или подходящее и стойкое к среде уплотнение

Ввернуть VEGABAR 55 в штуцер с помощью гаечного ключа SW 27 и шестигранника на присоединении.

**Внимание!**

При ввертывании запрещается держать прибор за корпус! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

### 4.3 Порядок монтажа выносного корпуса

#### Монтаж на стене

- 1 Обозначить отверстия в соответствии со следующей схемой.
- 2 Монтажную пластину закрепить на стене с помощью 4 винтов.

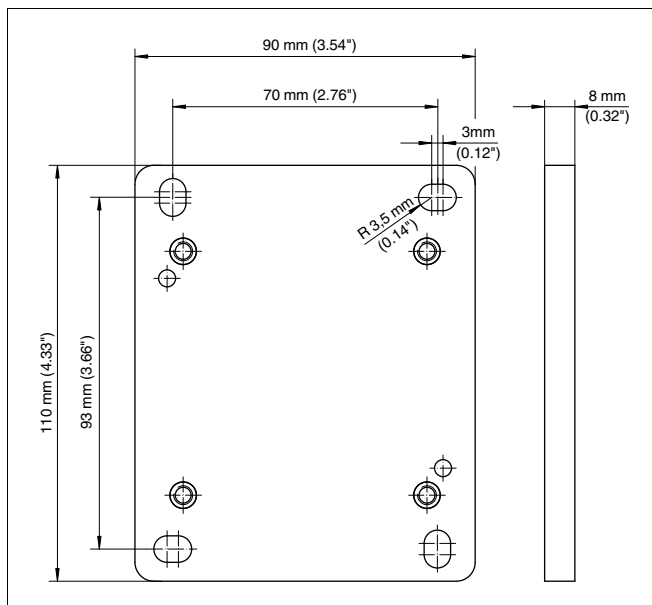


Рис. 5: Схема отверстий - пластина для монтажа на стене



#### Рекомендация:

Пластину нужно монтировать таким образом, чтобы кабельный ввод на цокольном корпусе смотрел вниз. Цокольный корпус можно повернуть на монтажной пластине на 180°.



#### Внимание!

Четыре крепежных винта цокольного корпуса можно вручную затянуть до упора. Момент затяжки не должен превышать 5 Нм, в противном случае монтажная пластина может быть повреждена.

## 5 Подключение к источнику питания

### 5.1 Подготовка к подключению

#### Указания по безопасности

Основные указания по безопасности:

- Подключать только при отсутствии напряжения.
- В случае возможности перенапряжений, установить защиту от перенапряжений в соотв. со спецификацией Foundation Fieldbus.



#### Рекомендация:

Рекомендуется устройство защиты от перенапряжений VEGA B63-32.



Для применения во взрывоопасных зонах должны соблюдаться соответствующие нормы и условия сертификатов соответствия и утверждения типа датчиков и источников питания.

#### Питание

Для данного устройства требуется рабочее напряжение 9 ... 32 V DC. Рабочее напряжение и цифровой сигнал шины передаются по одному и тому же двухпроводному кабелю. Питание подается от источника питания H1.

#### Соединительный кабель

Подключение выполняется с помощью экранированного кабеля в соответствии со спецификацией Fieldbus.

Использовать кабель круглого сечения. Внешний диаметр кабеля 5 ... 9 мм (0.2 ... 0.35 in) обеспечивает эффект уплотнения кабельного ввода. При применении кабеля другого сечения или диаметра необходимо заменить уплотнение кабельного ввода или использовать подходящий кабельный ввод.

Подключение осуществляется в соответствии со спецификацией полевой шины. В частности, необходимо предусмотреть соответствующие оконечные нагрузки шины.

#### Кабельный ввод ½ NPT

Исполнение прибора с кабельным вводом ½ NPT и пластиковым корпусом имеет металлическую резьбовую вставку ½".



#### Осторожно!

Кабельный ввод NPT или стальная трубка должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки. Обычные смазки могут содержать присадки, разъедающие место соединения между резьбовой вставкой и пластиковым корпусом, что приводит к нарушению прочности соединения и герметичности корпуса.



## Экранирование кабеля и заземление

В системах с выравниванием потенциалов кабельный экран на источнике питания, в соединительной коробке и на датчике нужно соединить непосредственно с потенциалом "земли". Для этого в датчике экран должен быть подключен прямо к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с выравниванием потенциалов.

В системах без выравнивания потенциалов кабельный экран на источнике питания и на датчике подключается непосредственно к потенциалу "земли". В соединительной коробке и Т-распределителе экран короткого кабеля, идущего к датчику, не должен быть связан ни с потенциалом "земли", ни с другим экраном. Кабельные экраны к источнику питания и к следующему распределителю должны быть связаны между собой и через керамический конденсатор (напр., 1 нФ, 1500 В) соединены с потенциалом "земли". Тем самым подавляются низкочастотные уравнивающие токи, но сохраняется защитный эффект против высокочастотных помех.



Для применения во взрывоопасных зонах общая емкость кабеля и всех конденсаторов не должна превышать 10 нФ.



Для применения во взрывоопасных зонах соединительный кабель должен отвечать соответствующим требованиям. Следует исключить возможность уравнивающих токов в кабельном экране. При заземлении с обеих сторон это достигается за счет применения конденсатора или отдельного выравнивания потенциалов.

## 5.2 Порядок подключения

### Одно-/двухкамерный корпус

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Снять модуль индикации и настройки, если он установлен, повернув его влево.
- 3 Ослабить гайку кабельного ввода.
- 4 Удалить примерно 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить примерно на 1 см.
- 5 Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.
- 6 Открыть контакты, приподняв рычажки отверткой (см. рис. ниже).
- 7 Провода вставить в открытые контакты в соответствии со схемой подключения.
- 8 Закрыть контакты, нажав на рычажки, при этом должен быть слышен щелчок пружины контакта.
- 9 Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах.

- 10 Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с выравниванием потенциалов.
  - 11 Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
  - 12 Завинтить крышку корпуса.
- Электрическое подключение выполнено.

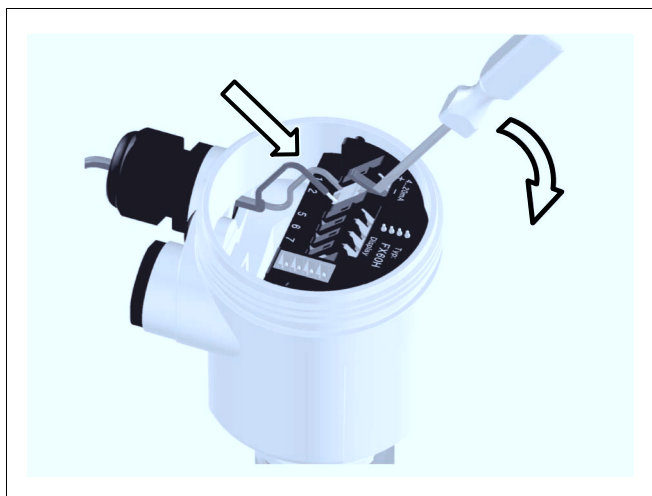


Рис. 6: Подключение к источнику питания: шаги 6 и 7

#### Исполнение IP 68 с выносным корпусом

Выполнить следующее:

- 1 Торцовым шестигранным ключом (размер 4) ослабить четыре винта на цоколе корпуса.

- 2 Снять монтажную планку с цоколя корпуса.

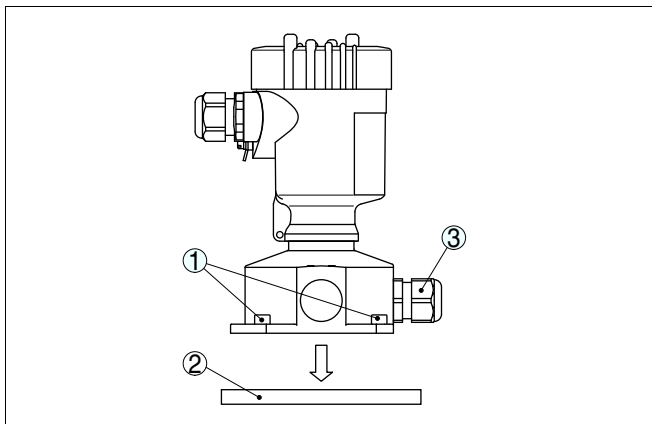


Рис. 7: Компоненты выносного корпуса

- 1 Винты
- 2 Планка для монтажа на стене
- 3 Кабельный ввод

- 3 Соединительный кабель вставить в кабельный ввод на цоколе корпуса.<sup>1)</sup>



### Информация:

Кабельный ввод можно монтировать в любой из трех позиций со смещением на 90°. Просто вставить кабельный ввод вместо заглушки в подходящее резьбовое отверстие.

- 4 Провода подключить в соответствии с нумерацией, показанной в п. "Одно-/двухкамерный корпус"
- 5 Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления сверху на корпусе соединить с выравниванием потенциалов.
- 6 Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
- 7 Снова надеть монтажную планку и затянуть винты.

Электрическое подключение в выносном корпусе выполнено.

<sup>1)</sup> Соединительный кабель поставляется с завода в готовом виде. При необходимости кабель можно укоротить до желаемой длины, при этом нужно чисто обрезать капилляр выравнивания давления. Удалить примерно 5 см обкладки кабеля, провода зачистить примерно на 1 см. На укороченном кабеле нужно снова закрепить типовую табличку.

### 5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex-ia.

#### Отсек электроники и подключения

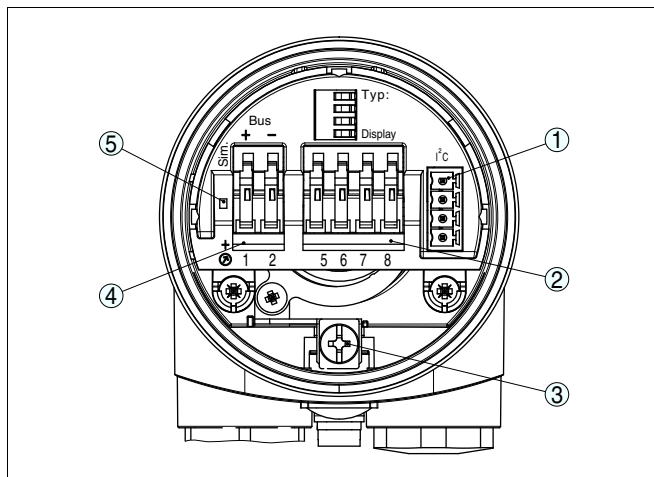


Рис. 8: Отсек электроники и подключения - однокамерный корпус

- 1 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 2 Пружинные контакты для подключения выносного индикатора VEGADIS 61
- 3 Клемма заземления для подключения экрана кабеля
- 4 Контакты для подключения Foundation Fieldbus
- 5 Переключатель моделирования ("on" = режим работы с разрешением моделирования)

#### Схема подключения

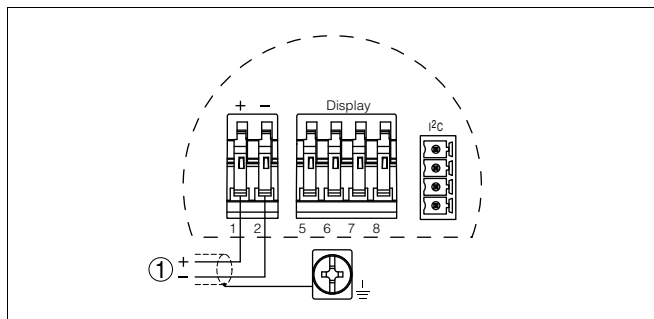


Рис. 9: Схема подключения (однокамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала

## 5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex-ia.

### Отсек электроники

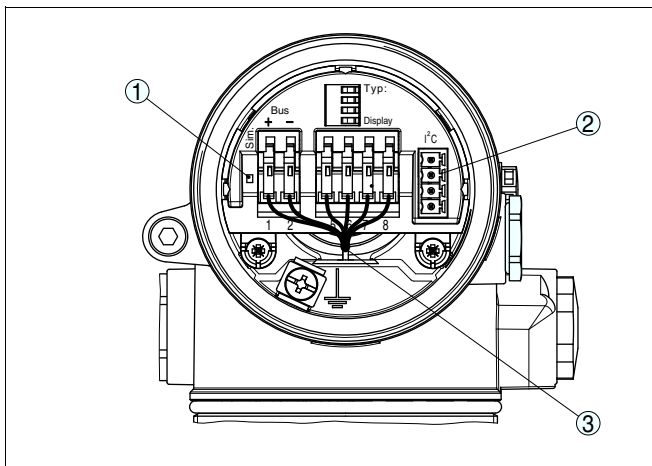


Рис. 10: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Переключатель моделирования ("on" = режим работы с разрешением моделирования)
- 2 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 3 Внутренняя соединительная линия к отсеку подключения

## Отсек подключения

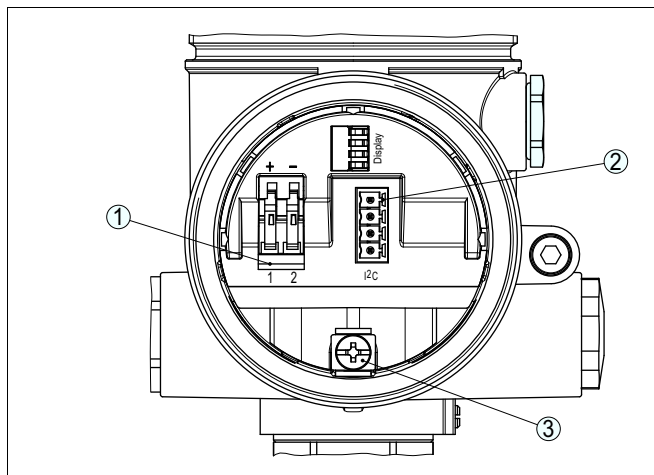


Рис. 11: Отсек подключения (двухкамерный корпус)

- 1 Пружинные контакты для источника питания
- 2 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 3 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

## Схема подключения

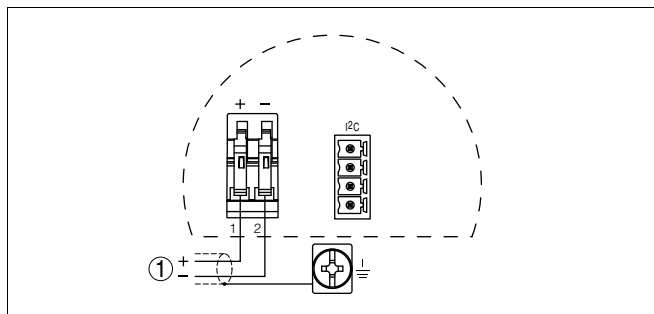


Рис. 12: Схема подключения (двухкамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала

## 5.5 Схема подключения (двухкамерный корпус Ex d)

### Отсек электроники

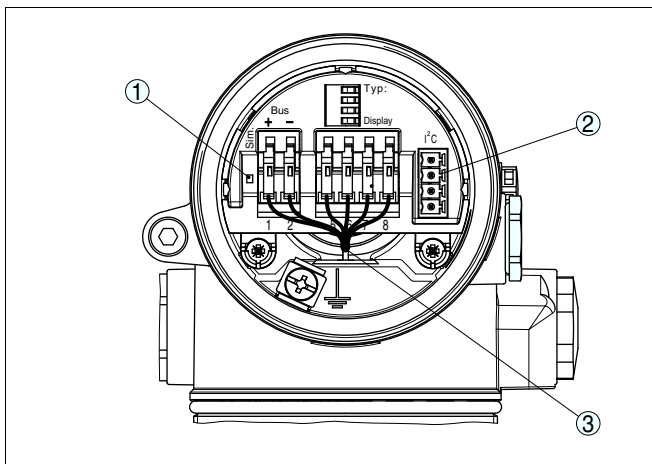


Рис. 13: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Переключатель моделирования ("on" = режим работы с разрешением моделирования)
- 2 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 3 Внутренняя соединительная линия к отсеку подключения

### Отсек подключения

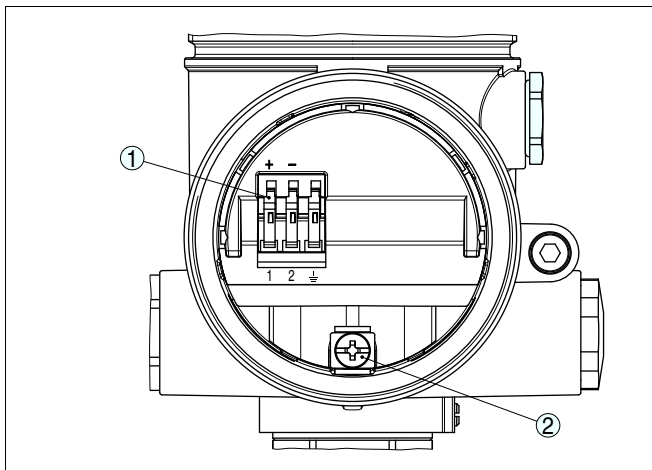


Рис. 14: Отсек подключения (двухкамерный корпус Ex d)

- 1 Пружинные контакты для подключения питания и экрана кабеля
- 2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

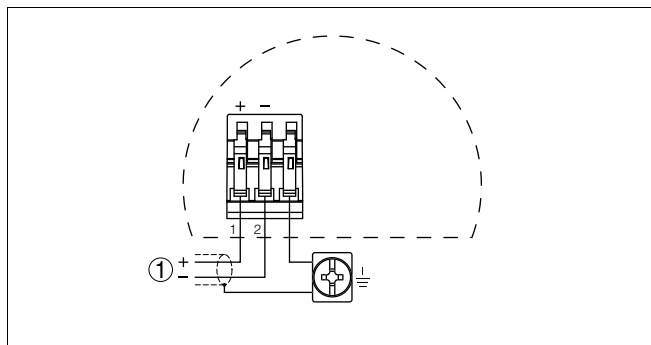
**Схема подключения**

Рис. 15: Схема подключения (двухкамерный корпус Ex d)

1 Питание, выход сигнала

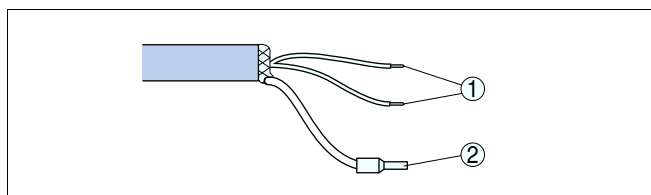
**5.6 Схема подключения - исполнение IP 66/  
IP 68, 1 bar****Назначение проводов  
соединительного кабе-  
ля**

Рис. 16: Назначение проводов соединительного кабеля

1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе формирования сигнала

2 Экранирование



## 5.7 Схема подключения выносного корпуса при исполнении IP 68

### Общий обзор

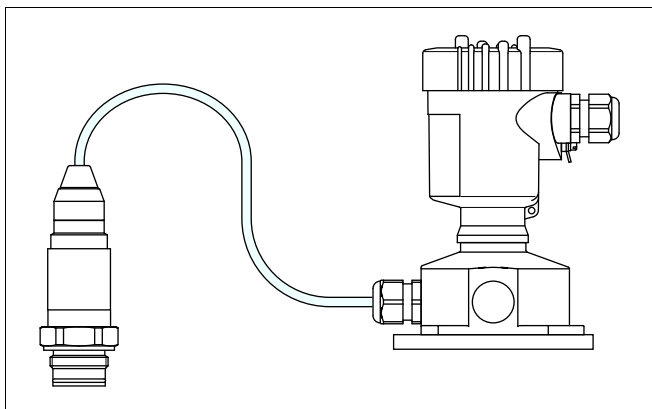


Рис. 17: VEGABAR 55 в исполнении IP 68, 25 bar, с осевым выводом кабеля и выносным корпусом

### Отсек электроники и подключения

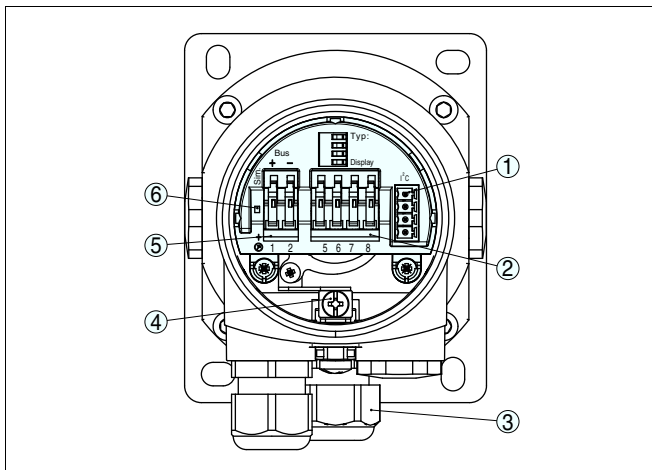


Рис. 18: Отсек электроники и подключения - однокамерный корпус

- 1 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 2 Пружинные контакты для подключения выносного индикатора VEGADIS 61
- 3 Кабельный ввод к датчику
- 4 Клемма заземления для подключения экрана кабеля
- 5 Контакты для подключения Foundation Fieldbus
- 6 Переключатель моделирования ("on" = режим работы с разрешением моделирования)

### Клеммный отсек в цоколе корпуса

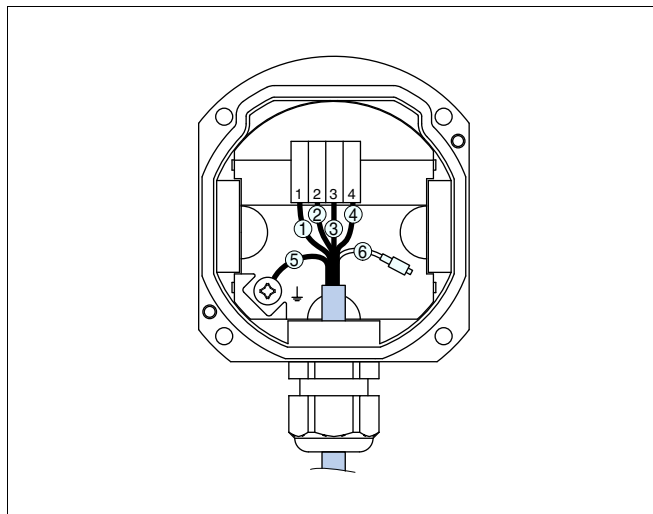


Рис. 19: Подключение датчика в цоколе корпуса

- 1 Коричневый
- 2 Голубой
- 3 Желтый
- 4 Белый
- 5 Экранирование
- 6 Капилляр для выравнивания давления

### Схема подключения выносной электроники

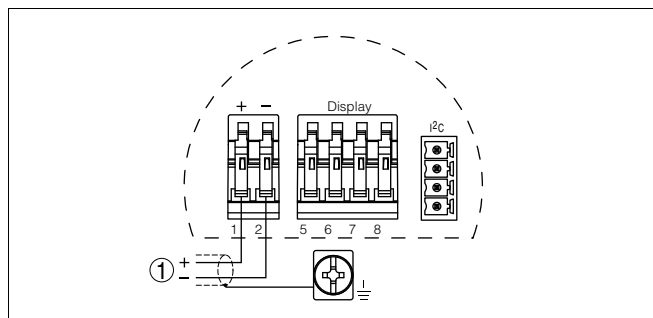


Рис. 20: Схема подключения выносной электроники

- 1 Питание

## 5.8 Фаза включения

### Фаза включения

После подключения VEGABAR 55 к источнику питания или после восстановления напряжения в течение прибл. 30 сек. выполняется самопроверка прибора и происходит следующее:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация типа устройства, версии ПО и тега (обозначения) датчика
- кратковременное обращение байта состояния в значение неисправности.

Затем отображается текущее измеренное значение и выдается соответствующий цифровой сигнал.<sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Значения соответствуют текущему уровню и уже выполненным установкам, например заводской установке.

## 6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки PLICSCOM

### 6.1 Краткое описание

#### Назначение/конфигурация

Модуль индикации и настройки предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики. Модуль может быть установлен в следующих устройствах:

- Любой датчик семейства plics® (модуль устанавливается в однокамерном корпусе либо в двухкамерном корпусе в отсеке электроники или в отсеке подключения)
- Выносной блок индикации и настройки VEGADIS 61

Аппаратные версии модуля индикации и настройки ...- 01 или выше, а также версии электроники датчика ...- 03 или выше обеспечивают функцию подсветки дисплея модуля, которая активируется через операционное меню. Версия обозначена на типовом шильдике модуля индикации и настройки и на блоке электроники датчика.



#### Примечание:

Подробное описание порядка настройки см. в Руководстве по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*".

### 6.2 Установка модуля индикации и настройки

#### Установка/снятие модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки можно установить на датчике и снять с него в любой момент. Для этого не нужно отключать питание.

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Установить модуль индикации и настройки в желаемое положение на электронике (возможны четыре положения со сдвигом на 90°).
- 3 Установить модуль индикации и настройки на электронике и слегка повернуть вправо до щелчка.
- 4 Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 21: Установка модуля индикации и настройки



**Примечание:**

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

### 6.3 Система настройки

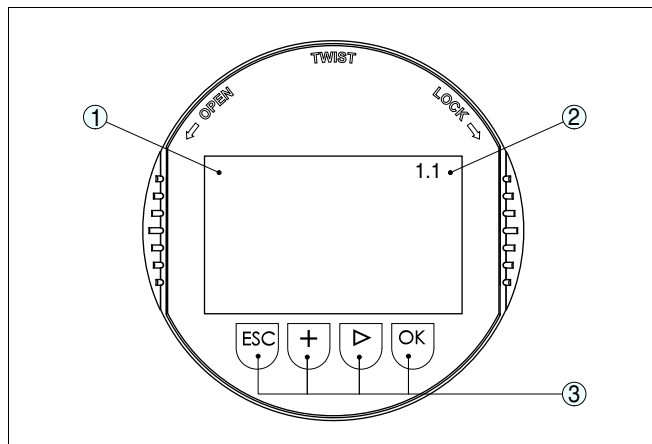


Рис. 22: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Индикация номера пункта меню
- 3 Клавиши настройки

#### Функции клавиш

- Клавиша **[OK]**:
  - переход к просмотру меню
  - подтверждение выбора меню
  - редактирование параметра
  - сохранение значения
- Клавиша **[->]**:
  - смена меню
  - перемещение по списку
  - выбор позиции для редактирования
- Клавиша **[+]**:
  - изменение значения параметра
- Клавиша **[ESC]**:
  - отмена ввода
  - возврат к предыдущему меню

#### Система настройки

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и меню на дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше. Через 10 минут после последнего нажатия любой клавиши автоматически происходит возврат к индикации измеренных значений. Введенные значения, не подтвержденные нажатием **[OK]**, будут потеряны.

## 6.4 Порядок начальной установки

### Измерение уровня или давления

VEGABAR 55 применим как для измерения уровня, так и для измерения давления. Заводская установка прибора соответствует измерению уровня. Переключение установки осуществляется через операционное меню.

В описанной ниже процедуре настройки следует использовать пункты, соответствующие применению (измерение уровня или измерение давления).

### Параметрирование для измерения уровня

#### Измерение уровня

Для начальной установки VEGABAR 55 необходимо выполнить следующее:

- 1 Выбор единиц установки/единиц плотности
- 2 Коррекция положения
- 3 Установка Min.
- 4 Установка Max.

В меню "*Единицы установки*" выбираются физические единицы, в которых должна выполняться установка, например: mbar, bar, psi...

Коррекция положения компенсирует влияние монтажного положения датчика или статического давления среды на измерение, но не действует на значения установки.



#### Информация:

Для приборов с заводской установкой по заказной спецификации выполнение шагов 1, 3 и 4 не требуется!

Такие данные указываются на типовой табличке датчика и отображаются в меню установки Min./Max.

Установку с помощью модуля индикации и настройки можно выполнять без заполнения емкости и без давления, а также до монтажа прибора на месте применения.

В меню установки Min/Max дополнительно показывается текущее измеренное значение.

### Выбор единиц

Через данное меню выбираются единицы для установки диапазона измерения, а также единицы для индикации температуры.

Для выбора единиц установки (например для переключения с bar на mbar) выполнить следующее:<sup>3)</sup>

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренного значения в главное меню.

<sup>3)</sup> Возможны следующие единицы: mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O.

► Базовая установка  
Дисплей  
Диагностика  
Сервис  
Инфо

- 2 С помощью **[OK]** подтвердить меню "Базовая установка", после чего на дисплее откроется меню "Единицы".

Единица  
Единицы установки  
**bar ▼**  
Единицы температуры  
°C ▼

- 3 Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать "Единицы установки".  
4 Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например mbar).  
5 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к коррекции положения.

Переключение единиц установки с mbar на mbar выполнено.



### Информация:

При переключении на установку в единицах высоты (например, с bar на m) нужно дополнительно ввести значение плотности.

Выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренного значения в главное меню.  
2 С помощью **[OK]** подтвердить меню "Базовая установка", после чего на дисплее откроется меню "Единицы установки".  
3 Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например m).  
4 Подтвердить нажатием **[OK]**, после чего появится подменю "Единицы плотности".

Единицы установки  
Единицы плотности  
► kg/dm<sup>3</sup>  
pcf

- 5 С помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например kg/dm<sup>3</sup>) и подтвердить клавишей **[OK]**, после чего появится подменю "Плотность".

Единицы установки  
Плотность  
0001000  
kg/dm<sup>3</sup>



- 6 С помощью **[->]** и **[+]** ввести желаемое значение плотности, подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к коррекции положения.

Переключение единиц установки с bar на m выполнено.

Для выбора единиц температуры выполнить следующее:<sup>4)</sup>

 
- Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать "Единицы температуры".
- Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например °F).
- Подтвердить нажатием **[OK]**.

Переключение единиц температуры с °C на °F выполнено.


## Коррекция положения

Выполнить следующее:

- 1 В меню "Коррекция положения" клавишей **[OK]** активировать выбор.



 - 2 Клавишей **[->]** выбрать значение, например: принять текущее измеренное значение.




- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к установке Min.(нуль).

## Установка Min.

 Выполнить следующее:

- 1 В меню "Установка Min" клавишей **[OK]** активировать редактирование процентного значения.



- 2 С помощью **[+]** и **[->]** установить желаемое процентное значение.
- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и установить желаемое значение mbar.

<sup>4)</sup> Можно выбрать: °C, °F.

- 4 С помощью **[+]** и **[->]** установить желаемое значение mbar.
- 5 Подтвердить нажатием **[OK]** и посредством **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min выполнена.



### Информация:

 
Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

При превышении интервала установки на дисплее появится сообщение "*Значение вне пределов*". Можно отменить ввод нажатием **[ESC]**, либо принять показанное предельное значение клавишей **[OK]**.

### Установка Max.

Выполнить следующее:

- 1 В меню "*Установка Max*" клавишей **[OK]** активировать редактирование процентного значения.



### Информация:

Давление, показанное для 100 %, соответствует номинальному измерительному диапазону датчика (в примере выше: 1 bar = 1000 mbar).

- 2 С помощью **[+]** и **[->]** установить желаемое процентное значение.
- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и установить желаемое значение mbar.
- 4 С помощью **[+]** и **[->]** установить желаемое значение mbar.
- 5 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[ESC]** вернуться в главное меню.

Установка Max выполнена.



### Информация:

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

При превышении интервала установки на дисплее появится сообщение "*Значение вне пределов*". Можно отменить ввод нажатием **[ESC]**, либо принять показанное предельное значение клавишей **[OK]**.

### Параметрирование для измерения давления

#### Измерение давления

Для начальной установки VEGABAR 55 необходимо выполнить следующее:

- 1 Выбор применения для измерения давления
- 2 Выбор единиц установки
- 3 Коррекция положения
- 4 Установка нуля
- 5 Установка диапазона

В меню *"Единицы установки"* выбираются физические единицы, в которых должна выполняться установка, например: mbar, bar, psi...

Коррекция положения компенсирует влияние монтажного положения датчика или статического давления среды на измерение, но не действует на значения установки.

В меню *"Ноль"* и *"Диапазон"* устанавливаются начальное и конечное значения измерительного диапазона датчика.



### Информация:

Для приборов с заводской установкой по заказной спецификации выполнение шагов 1, 3 и 4 не требуется!

Такие данные указываются на типовой табличке датчика и отображаются в меню установки нуля и диапазона.


Установку с помощью модуля индикации и настройки можно выполнять без заполнения емкости и без давления, а также до монтажа прибора на месте применения.

В меню установки нуля/диапазона дополнительно показывается текущее измеренное значение.

### Выбор применения для измерения давления

Заводская установка применения VEGABAR 55 соответствует измерению уровня. Для переключения применения на измерение давления выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренного значения в главное меню.
- 2 С помощью **[->]** выбрать *"Сервис"* и подтвердить нажатием **[OK]**.

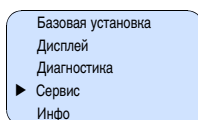

- 3 С помощью **[->]** выбрать *"Применение"* и подтвердить нажатием **[OK]**.



### Внимание!

Предупреждение: *"Выход может измениться"*.

 
- 4 С помощью **[->]** выбрать *"OK"* и подтвердить нажатием **[OK]**.
- 5 В списке выбрать *"Давление"* и подтвердить нажатием **[OK]**.

**Выбор единиц**


Через данное меню выбираются единицы для установки диапазона измерения, а также единицы для индикации температуры.

Для выбора единиц установки (например для переключения с bar на mbar) выполнить следующее:<sup>5)</sup>

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренного значения в главное меню.



 - 2 С помощью **[OK]** подтвердить меню "Базовая установка", после чего на дисплее откроется меню "Единицы".



- 3 Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать "Единицы установки".
- 4 Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например mbar).
- 5 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к коррекции положения.

Переключение единиц установки с mbar на mbar выполнено.

Для выбора единиц температуры выполнить следующее:<sup>6)</sup>


- Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать "Единицы температуры".
- Активировать выбор нажатием **[OK]** и с помощью **[->]** выбрать желаемые единицы (например °F).
- Подтвердить нажатием **[OK]**.

Переключение единиц температуры с °C на °F выполнено.

**Коррекция положения**

 Выполнить следующее:


- 1 В меню "Коррекция положения" клавишей **[OK]** активировать выбор.



<sup>5)</sup> Возможны следующие единицы: mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O.

<sup>6)</sup> Можно выбрать: °C, °F.

 - 2 Клавишей **[>]** выбрать значение, например: принять текущее измеренное значение.




- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[>]** перейти к установке Min.(нуль).

## Установка нуля

 Выполнить следующее:

- 1 В меню "Нуль" клавишей **[OK]** активировать редактирование значения mbar.



- 2 С помощью **[+]** и **[>]** установить желаемое значение mbar.
- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[>]** перейти к установке диапазона.

Установка нуля выполнена.



### Информация:

Установка нуля сдвигает значение установки диапазона. Измерительный интервал, т.е. разность значений установки нуля и диапазона, не изменяется.



### Информация:

 
Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

При превышении интервала установки на дисплее появится сообщение "Значение вне пределов". Можно отменить ввод нажатием **[ESC]**, либо принять показанное предельное значение клавишей **[OK]**.

## Установка диапазона

Выполнить следующее:

- 1 В меню "Диапазон" клавишей **[OK]** активировать редактирование значения mbar.



**Информация:**

Давление, показанное для 100 %, соответствует номинальному измерительному диапазону датчика (в примере выше: 1 bar = 1000 mbar).

- 2 С помощью **[+]** и **[->]** установить желаемое значение mbar.
- 3 Подтвердить нажатием **[OK]** и с помощью **[ESC]** вернуться в главное меню.

Установка диапазона выполнена.

**Информация:**

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

При превышении интервала установки на дисплее появится сообщение "*Значение вне пределов*". Можно отменить ввод нажатием **[ESC]**, либо принять показанное предельное значение клавишей **[OK]**.

**Копировать данные датчика**


Эта функция позволяет считывать данные из датчика и записывать данные в датчик через модуль индикации и настройки. См. Руководство по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*".

С помощью этой функции можно считывать и записывать следующие данные:

- Представление измеренных значений
- Настройка
- Демпфирование
- Кривая линеаризации
- ТЕГ датчика
- Индицируемое значение
- Единицы установки
- Язык

**Не будут** считываться или записываться следующие релевантные для безопасности данные:

- PIN
- Применение

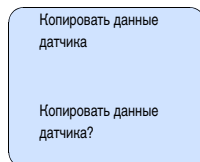**Сброс****Базовая установка**

При выполнении "*Сброса*" значения параметров датчика восстанавливаются в соответствии со следующей таблицей:<sup>7)</sup>

<sup>7)</sup> Базовая установка датчика.

| Группа меню       | Функция                  | Значение сброса                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Базовые установки | Установка нуля/Min.      | Начало диапазона измерения     |
|                   | Установка диапазона/Max. | Конец измерительного диапазона |
|                   | Плотность                | 1 kg/l                         |
|                   | Единицы плотности        | kg/l                           |
|                   | Демпфирование            | 0 s                            |
|                   | Линеаризация             | Линейная                       |
|                   | ТЕГ датчика              | Датчик                         |
| Дисплей           | Индیکیруемое значение    | AI-Out                         |

При выполнении "Сброса" значения следующих пунктов меню **не** сбрасываются:

| Группа меню       | Функция             | Значение сброса |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Базовые установки | Единицы установки   | не сбрасывается |
|                   | Единицы температуры | не сбрасывается |
|                   | Коррекция положения | не сбрасывается |
| Дисплей           | Подсветка           | не сбрасывается |
| Сервис            | Язык                | не сбрасывается |
|                   | Применение          | не сбрасывается |

### Заводская установка

Выполняется такой же сброс, как при базовой установке, а также восстанавливаются значения по умолчанию для специальных параметров.<sup>8)</sup>

### Пиковые значения

Минимальное и максимальное значения расстояния сбрасываются до текущего значения.

### Дополнительные возможности настройки

Дополнительные возможности настройки и диагностики, например: пересчет значений для индикации, моделирование, представление трендов - показаны на представленной далее схеме меню. Подробное описание меню приведено в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки".


<sup>8)</sup> Специальные параметры - это параметры, которые устанавливаются на сервисном уровне с помощью программного обеспечения PACTware.

6.5 Схема меню




**Информация:**  
Показанные меню доступны в зависимости от исполнения прибора и выбранного применения.

Базовая установка

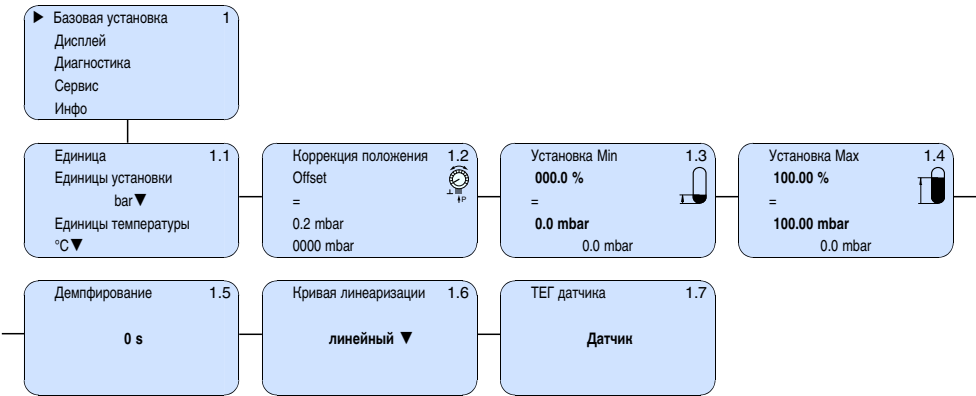

Дисплей

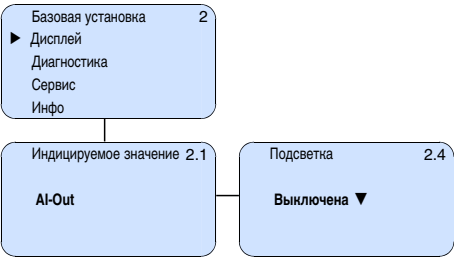


Диагностика






## Сервис

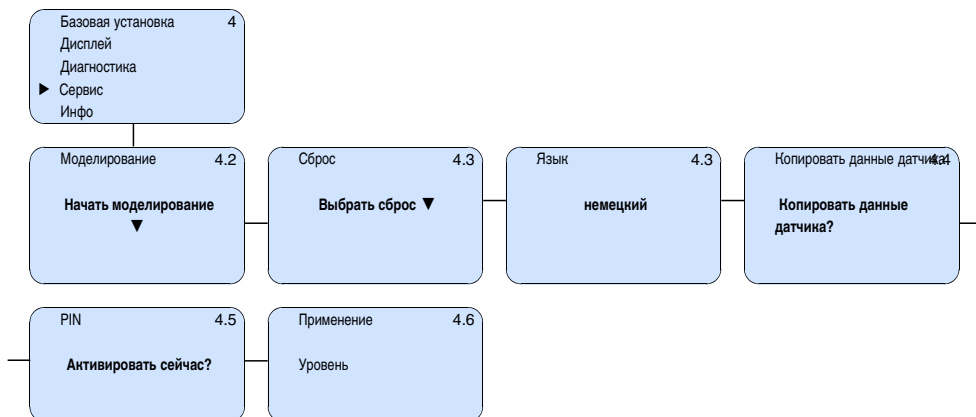

## Инфо

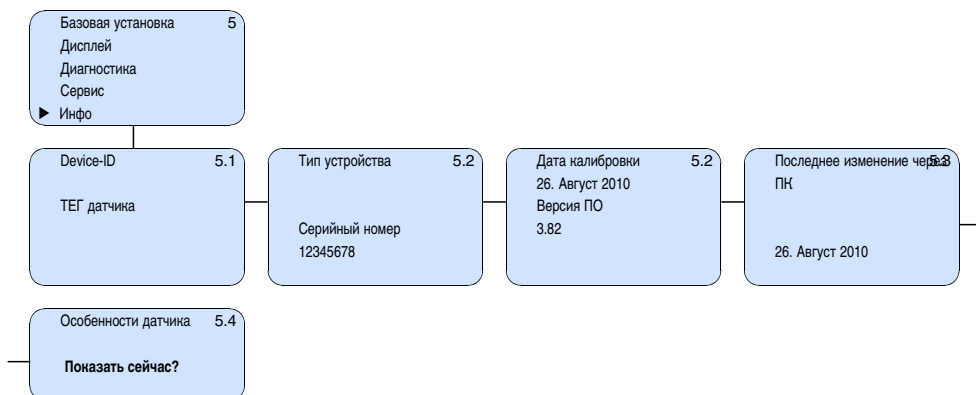

## 6.6 Сохранение данных параметрирования

Для сервисных целей рекомендуется записать данные установки, например, в этом руководстве по эксплуатации, а также сохранить их в архиве.

При наличии модуля индикации и настройки данные установки VEGABAR 55 можно считывать из датчика и сохранять их в модуле (см. Руководство по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*", меню "*Копировать данные датчика*"). Данные долго-временно сохраняются в модуле, в том числе при отсутствии питания датчика.

При замене датчика модуль индикации и настройки устанавливается на новом датчике, и сохраненные в модуле данные установки записываются в новый датчик также через меню "*Копировать данные датчика*".

## 7 Начальная установка с помощью PACTware и другого программного обеспечения для настройки

### 7.1 Подключение ПК

**VEGACONNECT прямо на датчике**

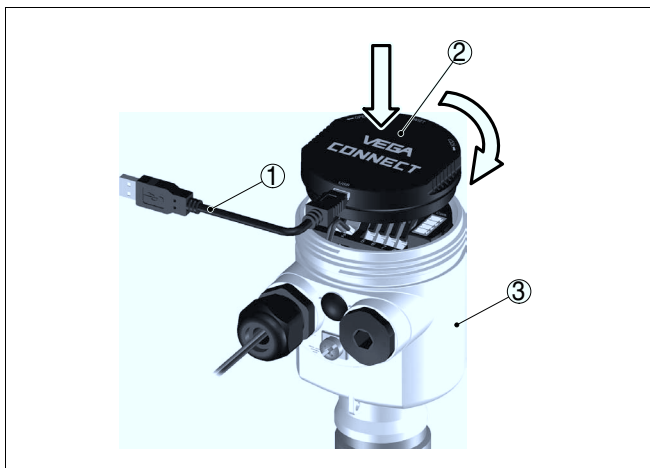


Рис. 23: Подключение ПК через VEGACONNECT прямо на датчике

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 VEGACONNECT
- 3 Датчик

## VEGACONNECT подключен внешне

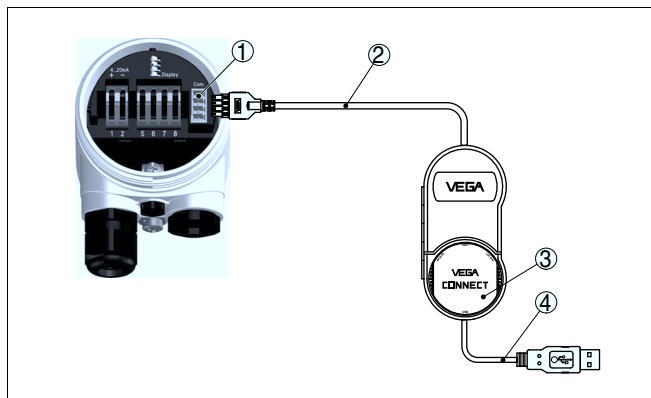


Рис. 24: Подключение через подключенный внешне VEGACONNECT

- 1 Интерфейс шины I²C (Com.) на датчике
- 2 Соединительный кабель I²C интерфейсного адаптера VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 Кабель USB к ПК

Требуемые компоненты:

- VEGABAR 55
- ПК с PACTware и подходящим VEGA-DTM
- VEGACONNECT
- Источник питания или устройство формирования сигнала

## 7.2 Параметрирование с помощью PACTware

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с CD, а также может быть загружено с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. также в онлайн-овой справке PACTware и VEGA-DTM.



### Примечание:

Для параметрирования VEGABAR 55 необходима текущая версия Коллекции DTM.

Текущие версии VEGA-DTM в виде Коллекции DTM поставляются на диске CD, который можно заказать у представителя VEGA. Диск также содержит текущую версию PACTware.

Коллекцию DTM в базовой версии вместе с PACTware можно загрузить через Интернет с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "Downloads" - "Software".

### 7.3 Параметрирование с помощью AMS™

В текущих версиях программного обеспечения AMS™ имеются описания устройств в виде DD для настройки датчиков VEGA. При использовании предыдущих версий программного обеспечения AMS™ такие описания устройств можно бесплатно скачать через Интернет.

Загрузка осуществляется с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "Downloads" - "Software".

## 8 Обслуживание и устранение неисправностей

### 8.1 Обслуживание

#### Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

Налипание продукта на мембрану может повлиять на результат измерения. В зависимости от датчика и условий применения, следует принять соответствующие меры для предупреждения сильного налипания, а особенно затвердевания продукта на мембране.

#### Очистка

В подобных случаях мембрану необходимо очищать. При этом следует проверить стойкость материалов к очистке (см. справочник стойкости в разделе "Services" на "[www.vega.com](http://www.vega.com)"). Различные условия применения изолирующих диафрагм требуют различных способов очистки. Проконсультируйтесь у представителя VEGA.



#### Осторожно!

У устройств с изолирующей диафрагмой разделительную мембрану запрещается очищать механически посредством твердых предметов! В противном случае возможно повреждение мембраны и вытекание заполняющего масла.

### 8.2 Устранение неисправностей

#### Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

#### Причины неисправностей

Работа VEGABAR 55 характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Датчик
- Процесс
- Питание
- Формирование сигнала

#### Устранение неисправностей

В случае отказа сначала необходимо проверить выходной сигнал, а также сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки. Более широкие возможности диагностики имеются при использовании ПК с PACTware и подходящим DTM. В большинстве случаев это позволяет установить и устранить причину отказа.

#### 24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. Консультации даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

## Проверка Foundation Fieldbus

В следующей таблице приведены возможные ошибки и меры по их устранению:

| Ошибка                                                                               | Причина                                                           | Устранение                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отказ сегмента Н1 при подключении следующего устройства                              | Превышено макс. значение тока питания от соединителя сегментов    | Измерить потребление тока, уменьшить сегмент                                                                   |
| Измеренное значение на модуле индикации и настройки не соответствует значению на ПЛК | Меню "Дисплей - Индицируемое значение" не установлено на "AI-Out" | Проверить значения и, при необходимости, исправить                                                             |
| Прибор не появляется при установлении связи                                          | Обращенная поляризация кабеля Profibus DP                         | Проверить соединительную линию и, при необходимости, исправить                                                 |
|                                                                                      | Неверная оконечная нагрузка                                       | Проверить оконечную нагрузку в начале и в конце шины и, при необходимости, исправить в соотв. со спецификацией |
|                                                                                      | Устройство не подключено к сегменту                               | Проверить и, при необходимости, исправить                                                                      |



При применении во взрывоопасных зонах следует учитывать требования к межкомпонентным соединениям искробезопасных цепей.

## Сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки

### ? E013

- Отсутствует измеренное значение<sup>9)</sup>
- Заменить устройство или отправить его на ремонт

### ? E017

- Диапазон установки слишком малый
- Повторить установку с измененными значениями

<sup>9)</sup> Сообщение об ошибке может также появиться, если давление выше номинального измерительного диапазона

- ? E036
  - Отсутствует исполнимое ПО датчика
  - Выполнить обновление ПО или отправить устройство на ремонт
- ? E041
  - Аппаратная ошибка, дефект электроники
  - Заменить устройство или отправить его на ремонт
- ? E113
  - Коммуникационный конфликт
  - Заменить устройство или отправить его на ремонт

### Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

## 8.3 Расчет полной погрешности (по DIN 16086)

### Суммарная погрешность

Суммарная погрешность  $F_{\text{total}}$  по DIN 16086 равна сумме основной погрешности  $F_{\text{perf}}$  и долгосрочной стабильности  $F_{\text{stab}}$ .  $F_{\text{total}}$  также называется максимальной практической погрешностью измерения или эксплуатационной погрешностью.

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{kl}})^2)}$$

где:

- $F_{\text{total}}$ : суммарная погрешность
- $F_{\text{perf}}$ : основная погрешность
- $F_{\text{stab}}$ : долгосрочное смещение
- $F_T$ : температурный коэффициент (влияние температуры измеряемой или окружающей среды)
- $F_{\text{kl}}$ : погрешность измерения

### Пример

Измерение давления в трубопроводе 8 bar (800 KPa)

Температура окружающей среды 40 °C, температура продукта 10 °C, в пределах компенсированной области

VEGABAR 55 с климатической компенсацией, диапазон измерения 10 bar

Расчет установленного изменения диапазона (Turn Down):  
 $TD = 25 \text{ bar}/8 \text{ bar}$ ,  $TD = 1,25$

### Основная погрешность цифрового выходного сигнала в процентах:

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{kl}})^2)}$$



$$F_T = (0,05 + 0,1 \times TD)\%$$

$$F_{KI} = 0,25 \%$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((0,05 + 0,1 \times 1,25)\%)^2 + (0,25 \%)^2}\%$$

$$F_{\text{perf}} = 0,31 \%$$

**Суммарная погрешность цифрового выходного сигнала в процентах:**

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \ \% \times TD)/\text{год}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \ \% \times 1,25)/\text{год}$$

$$F_{\text{stab}} = 0,125 \%$$

$$F_{\text{total}} = 0,31 \ \% + 0,125 \ \% = 0,43 \ \%$$

**Абсолютная суммарная погрешность цифрового выходного сигнала:**

$$F_{\text{total}} = 0,43 \ \% \times 8 \text{ bar}/100 \ \% = 34,4 \text{ mbar}$$

## 8.4 Заменить блок электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем на блок электроники идентичного типа. Сменный блок электроники можно заказать в представительстве фирмы.

Заказать запасной блок электроники можно **с указанием** или **без указания** серийного номера. При заказе запасного блока электроники **с указанием** серийного номера электроника будет содержать **спецификационные данные** устройства, например параметры заводской настройки, материал уплотнения и т. д. Блок электроники, заказанный **без указания** серийного номера, таких данных не содержит.

Серийный номер находится на типовой табличке VEGABAR 55.

## 8.5 Обновление ПО

Версию ПО VEGABAR 55 можно определить следующим образом:

- по типовой табличке электроники
- через модуль индикации и настройки
- через PACTware

Архив всех версий ПО можно найти на нашем сайте [www.vega.com](http://www.vega.com). Для получения информации об обновлениях ПО по электронной почте рекомендуется зарегистрироваться на нашем сайте.

Для обновления ПО необходимо следующее:

- Датчик
- Питание

- VEGACONNECT
- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО датчика

#### Загрузка ПО датчика на ПК

На сайте "[www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads)" зайти в раздел "*Software*". В меню "*plics-sensors and devices*", "*Firmwareupdates*" выбрать соответствующую серию устройства и версию ПО. Правой кнопкой мыши через "*Save target as*" сохранить zip-файл, например, на Рабочем столе своего компьютера. Правой кнопкой мыши на сохраненной папке открыть меню и выбрать "*Извлечь все*". Сохранить извлеченные файлы, например, на Рабочем столе.

#### Подготовка к обновлению

Подключить датчик к питанию и установить связь между устройством и ПК через интерфейсный адаптер. Запустить PACTware и через меню "*Проект*" открыть *Помощник проекта VEGA*. Выбрать "*USB*" и "*Устройства установить Online*". Нажатием "*Пуск*" активировать Помощник проекта. Помощник проекта автоматически устанавливает связь с датчиком и открывает окно параметров "*Датчик # Параметрирование Online*". Это окно параметров нужно закрыть перед выполнением следующих шагов.

#### Загрузка ПО в датчик

Правой кнопкой мыши выбрать датчик в проекте и открыть меню "*Дополнительные функции*". Выбрать опцию "*Обновление ПО*". Открывается окно "*Датчик # Обновление ПО*". PACTware проверяет данные датчика и показывает текущую версию аппаратного и программного обеспечения датчика. Этот процесс длится приibl. 60 секунд.

Нажать кнопку "*Обновить ПО*" и для запуска обновления выбрать hex-файл из загруженного ранее и распакованного архива. Остальные файлы будут установлены автоматически. В зависимости от датчика, данный процесс может длиться до 1 часа, и после его завершения выдается сообщение "*Обновление ПО выполнено успешно*".

## 8.6 Ремонт прибора

При необходимости ремонта сделать следующее:

С нашей страницы в Интернете [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "*Downloads - Formulare und Zertifikate - Reparaturformular*" загрузить формуляр возврата (23 KB).

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку

- Узнать адрес отправки у нашего регионального представителя. Имя нашего представителя в Вашем регионе можно найти на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com) в разделе: "*Unternehmen - VEGA weltweit*"

## 9 Демонтаж

### 9.1 Порядок демонтажа

**Внимание!**

При наличии опасных рабочих условий (емкость под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

### 9.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция позволяет легко отделить электронный блок.

**Директива WEEE 2002/96/EG**

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов. Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

## 10 Приложение

### 10.1 Технические данные

#### Общие данные

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип давления               | Избыточное давление, вакуум                                                                        |
| Принцип измерения          | Керамическая емкостная измерительная ячейка, термокомпенсированная система с заполняющей жидкостью |
| Коммуникационный интерфейс | Шина I <sup>2</sup> C                                                                              |

#### Материалы и вес

##### Контактирующие с продуктом материалы

|                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| – Присоединение                                                    | 316L                                                                              |
| – Мембрана к процессу                                              | Hastelloy C-276, с золотым покрытием, с золотым и родиевым покрытием              |
| – Уплотнение (гигиенические типы присоединения)                    | EPDM: исполнение до 140 °C (284 °F)<br>FKM: исполнение до 180/200 °C (356/392 °F) |
| – Уплотнение (гигиенические типы присоединения со шлицевой гайкой) | FEP-O-Seal                                                                        |
| – Уплотнение резьбового присоединения G1½ A                        | Klingsil C-4400                                                                   |

##### Не контактирующие с продуктом материалы

|                                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| – Заполняющая жидкость изолирующей диафрагмы                                                              | Медицинское белое масло, соотв. FDA                                                |
| – Корпус электроники                                                                                      | Пластик PBT (полиэстер), литой под давлением алюминий с порошковым покрытием, 316L |
| – Выносной корпус электроники                                                                             | Пластик PBT (полиэстер)                                                            |
| – Цоколь, пластина для монтажа выносного корпуса электроники на стене                                     | Пластик PBT (полиэстер)                                                            |
| – Уплотнение между цоколем корпуса и монтажной пластиной                                                  | TPE (несъемное)                                                                    |
| – Уплотнительное кольцо крышки корпуса                                                                    | NBR (корпус из нерж. стали), силикон (корпус из алюминия/пластика)                 |
| – Смотровое окошко в крышке корпуса для модуля индикации и настройки                                      | Поликарбонат (внесен в список UL-746-C)                                            |
| – Клемма заземления                                                                                       | 316Ti/316L                                                                         |
| – Токопроводящее соединение                                                                               | Между клеммой заземления и присоединением                                          |
| – Соединительный кабель между чувствительным элементом и выносным корпусом электроники у исполнения IP 68 | PUR                                                                                |
| – Крепление типового шильдика на соединительном кабеле                                                    | Твердый полиэтилен                                                                 |

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| – Соединительный кабель у исполнения IP 68 1 bar | PE, PUR                                                                 |
| Вес прикл.                                       | 0,8 ... 8 кг (1.764 ... 17.64 lbs), в зависимости от типа присоединения |

**Выходная величина**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Выход             |                                                        |
| – Сигнал          | цифровой выходной сигнал, протокол Foundation Fieldbus |
| – физический слой | по IEC 61158-2                                         |
| Channel Numbers   |                                                        |
| – Channel 1       | Primary value                                          |
| – Channel 2       | Secondary value 1                                      |
| – Channel 3       | Secondary value 2                                      |
| – Channel 4       | Temperature value                                      |
| Скорость передачи | 31,25 Кбит/с                                           |
| Значение тока     | 10 mA, ±0.5 mA                                         |

**Динамическая характеристика выхода**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Время запуска прикл. | 10 s |
|----------------------|------|

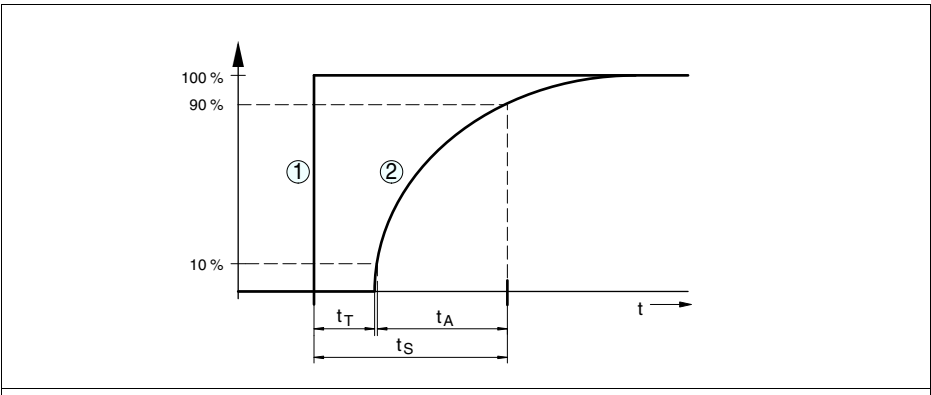


Рис. 25: Скачкообразное изменение параметров процесса.  $t_T$ : время нечувствительности;  $t_A$ : время нарастания;  $t_S$ : время реакции на скачкообразное изменение

- 1 Параметр процесса
- 2 Выходной сигнал

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Время нечувствительности              | ≤ 150 ms                             |
| Время нарастания сигнала              | ≤ 100 ms (10 ... 90 %)               |
| Время реакции на скачок               | ≤ 250 ms ( $t_i$ : 0 s, 10 ... 90 %) |
| Демпфирование (63 % входной величины) | 0 ... 999 с, устанавливаемое         |

**Входная величина****Установка**

Диапазон установки Min./Max. относительно номинального диапазона:

- Процентное значение -10 ... 110 %
- Значение давления -20 ... 120 %

Диапазон установки нуля/диапазона относительно номинального диапазона:

- Нуль -20 ... +95 %
- Span -120 ... +120 % <sup>10)</sup>
- Разность между нулем и диапазоном max. 120 % номинального диапазона

Рекомендуемое макс. изменение номинального диапазона 10 : 1 (без ограничения)

**Номинальный диапазон измерения и стойкость к перегрузке в bar/kPa**

Данные приведены обзорно и зависят от измерительной ячейки. Возможны ограничения из-за материала и типа присоединения. Действуют всегда данные, указанные на типовой табличке.

| Номинальный диапазон измерения    | Стойкость к перегрузкам (макс. давление) | Стойкость к перегрузкам (мин. давление) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Избыточное давление               |                                          |                                         |
| 0 ... +0,2 bar/0 ... +20 kPa      | +20 bar/+2000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +0,4 bar/0 ... +40 kPa      | +30 bar/+3000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa       | +35 bar/+3500 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +2,5 bar/0 ... +250 kPa     | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa       | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa     | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| 0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa     | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa       | +35 bar/+3500 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -1 ... +1,5 bar/-100 ... +150 kPa | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -1 ... +5 bar/-100 ... +500 kPa   | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -1 ... +10 bar/-100 ... +1000 kPa | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa | +50 bar/+5000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -0,05 ... +0,05 bar/-5 ... +5 kPa | +15 bar/+1500 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -0,1 ... +0,1 bar/-10 ... +10 kPa | +20 bar/+2000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa | +30 bar/+3000 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |
| -0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa | +35 bar/+3500 kPa                        | -1 bar/-100 kPa                         |

**Номинальный диапазон измерения и стойкость к перегрузке в psig**

Данные приведены обзорно и зависят от измерительной ячейки. Возможны ограничения из-за материала и типа присоединения. Действуют всегда данные, указанные на типовой табличке.

<sup>10)</sup> Значения меньше -1 бар установить невозможно.

| Номинальный диапазон измерения | Стойкость к перегрузкам (макс. давление) | Стойкость к перегрузкам (мин. давление) |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Избыточное давление            |                                          |                                         |
| 0 ... +3 psig                  | +290 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +6 psig                  | +430 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +15 psig                 | +500 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +35 psig                 | +700 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +70 psig                 | +700 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +150 psig                | +700 psig                                | -15 psig                                |
| 0 ... +350 psig                | +700 psig                                | -15 psig                                |
| -15 ... 0 psig                 | +500 psig                                | -15 psig                                |
| -15 ... +25 psig               | +700 psig                                | -15 psig                                |
| -15 ... +70 psig               | +700 psig                                | -15 psig                                |
| -15 ... +150 psig              | +700 psig                                | -15 psig                                |
| -15 ... +350 psig              | +700 psig                                | -15 psig                                |
| -0,7 ... +0,7 psig             | +200 psig                                | -15 psig                                |
| -1.5 ... +1.5 psig             | +290 psig                                | -15 psig                                |
| -3 ... +3 psig                 | +430 psig                                | -15 psig                                |
| -7 ... +7 psig                 | +500 psig                                | -15 psig                                |

**Эталонные условия и влияющие величины (по DIN EN 60770-1)**

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Эталонные условия по DIN EN 61298-1 |                                                      |
| – Температура                       | 18 ... 30 °C (64 ... 86 °F)                          |
| – Относительная влажность           | 45 ... 75 %                                          |
| – Давление воздуха                  | 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi) |
| Определение характеристики          | Установка граничной точки по DIN 16086               |
| Характеристика                      | Линейная                                             |
| Базовое монтажное положение         | Вертикальное, мембрана смотрит вниз                  |
| Влияние монтажного положения        | < 5 mbar/0,5 kPa (0.07 psig)                         |

**Погрешность измерения определяется по методу граничной точки в соответствии с IEC 60770<sup>11)</sup>**

Действительно для **цифровых** выходов сигнала (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA относительно установленного диапазона измерения. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Погрешность измерения при исполнении 0,075 % |                |
| – Turn down 1 : 1 до 5 : 1                   | < 0,075 %      |
| – Turn down > 5 : 1                          | < 0,015 % x TD |

<sup>11)</sup> Включая нелинейность, гистерезис и неповторяемость.



Погрешность измерения при исполнении 0,1 %

- Turn down 1 : 1 до 5 : 1 < 0,1 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,02 % x TD

Погрешность измерения при исполнении 0,2 %

- Turn down 1 : 1 до 5 : 1 < 0,2 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,04 % x TD

Погрешность измерения при диапазоне измерения абсолютного давления 0,1 bar

- Turn down 1 : 1 до 5 : 1 < 0,25 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,05 % x TD

### Влияние температуры продукта и окружающей среды

#### Средний температурный коэффициент нулевого сигнала

Действительно для **цифровых** выходов (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA относительно установленного диапазона измерения. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

| Номинальный диапазон измерения, bar/kPa | Номинальный диапазон измерения, psig | Средний температурный коэффициент нулевого сигнала, в компенсированном температурном диапазоне 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F), нормальная температура 20 °C (68 °F) | Средний температурный коэффициент нулевого сигнала, вне компенсированного температурного диапазона |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ... 0,2 bar/0 ... 20 kPa              | 0 ... 3 psig                         | < (0,05 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,05 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| 0 ... 0,4 bar/0 ... 40 kPa              | 0 ... 6 psig                         | < (0,05 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,05 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| 0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa               | 0 ... 15 psig                        | < (0,02 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,02 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| 0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa             | 0 ... 35 psig                        | < (0,02 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,02 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| 0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa               | 0 ... 70 psig                        | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| 0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa             | 0 ... 150 psig                       | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| 0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa             | 0 ... 350 psig                       | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa             | -15 ... 0 psig                       | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -1 ... 1,5 bar/-100 ... 150 kPa         | -15 ... 25 psig                      | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -1 ... 5 bar/-100 ... 500 kPa           | -15 ... 70 psig                      | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -1 ... 10 bar/-100 ... 1000 kPa         | -15 ... 150 psig                     | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -1 ... 25 bar/-100 ... 2500 kPa         | -15 ... 350 psig                     | < (0,02 + 0,03 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,04 + 0,06 x TD)%/10K                                                                          |
| -0,1 ... 0,1 bar/-10 ... 10 kPa         | -1,5 ... 1,5 psig                    | < (0,05 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,05 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| -0,2 ... 0,2 bar/-20 ... 20 kPa         | -3 ... 3 psig                        | < (0,05 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,05 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |
| -0,5 ... 0,5 bar/-50 ... 50 kPa         | -7 ... 7 psig                        | < (0,05 + 0,05 x TD)%/10K                                                                                                                                            | < (0,02 + 0,1 x TD)%/10K                                                                           |

#### Термическое изменение токового выхода

Дополнительно действительно для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA относительно установленного диапазона измерения.

Термическое изменение токового выхода < 0,05 %/10 K, max. < 0,15 %, соответственно при -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

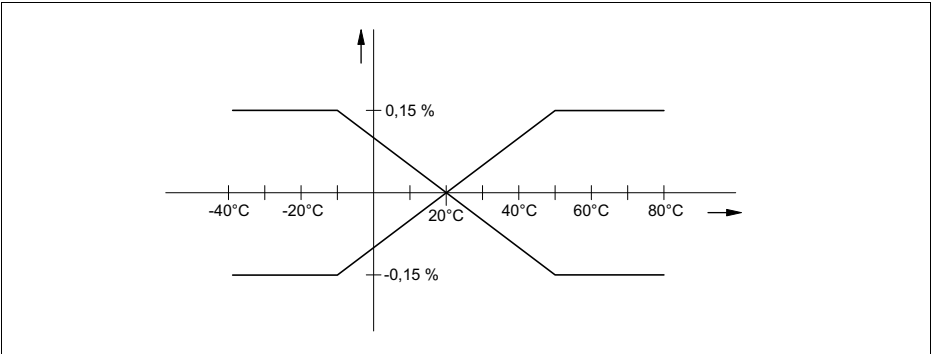


Рис. 26: Термическое изменение токового выхода

**Долгосрочная стабильность (соотв. DIN 16086, DINV 19259-1 и IEC 60770-1)**

Действительно для **цифрового** HART-интерфейса, а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA при эталонных условиях, относительно установленного диапазона измерения. Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

Долгосрочное смещение нулевого сигнала:

- Для одного года < 0,05 % x TD
- Для пяти лет < 0,1 % x TD
- Для десяти лет < 0,2 % x TD

**Условия окружающей среды**

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки

- Стандартное исполнение -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Исполнения IP 66/IP 68 (1 bar) и IP 68 (25 bar), соединительный кабель PUR -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
- Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar), соединительный кабель PE -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

**Условия процесса**

Здесь приведены обзорные данные по номинальному давлению и температуре измеряемой среды. В каждом случае действительны данные, указанные на типовой табличке датчика.

Степень давления (присоединение)

- Резьба 316L PN 60
- Резьба - алюминий PN 25
- Гигиенические типы присоединения 316L PN 6, PN 10, PN 25, PN 40
- Фланец 316L PN 16/PN 40 или 150 lb/300 lb

## Температура продукта

- Стандартный -12 ... +140 °C (+10 ... +284 °F)
- с тубусом, удлиненной резьбой или зажимом 2½" -12 ... +140 °C (+10 ... +284 °F)
- с охлаждающим элементом -12 ... +180 °C (+10 ... +356 °F)
- с охлаждающим элементом и экраном -12 ... +200 °C (+10 ... +392 °F)

## Устойчивость к вибрации

Механические колебания с 4 г и 5 ... 100 Гц<sup>12)</sup>

## Устойчивость к удару

Ускорение 100 г/6 мс<sup>13)</sup>**Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 67**Кабельный ввод/Разъем<sup>14)</sup>

- Однокамерный корпус
  - 1 х кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель ø 5 ... 9 мм), 1 х заглушка M20 x 1,5
 или:
  - 1 х колпачок ½ NPT, 1 х заглушка ½ NPT
 или:
  - 1 х разъем (в зависимости от исполнения), 1 х заглушка M20 x 1,5
 или:
  - 2 х заглушки M20 x 1,5
- Двухкамерный корпус
  - 1 х кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель: ø 5 ... 9 мм), 1 х заглушка M20 x 1,5; штекер M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки (вариант)
 или:
  - 1 х колпачок ½ NPT, 1 х заглушка ½ NPT, штекер M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки (вариант)
 или:
  - 1 х штекер (в зависимости от исполнения), 1 х заглушка M20 x 1,5; штекер M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки (вариант)
 или:
  - 2 х заглушка M20 x 1,5; штекер M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки (вариант)

## Пружинные контакты для провода сечением

< 2,5 мм<sup>2</sup> (AWG 14)

<sup>12)</sup> Проверено в соотв. с Директивами Немецкого ллойда, Характеристика 2.

<sup>13)</sup> Проверено по EN 60068-2-27.

<sup>14)</sup> В зависимости от исполнения: M12 x 1, по ISO 4400, Harting, 7/8" FF.

**Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)**

## Кабельный ввод

- Однокамерный корпус
    - 1 x IP 68-кабельный ввод M20 x 1,5; 1 x заглушка M20 x 1,5
- или:
- 1 x колпачок ½ NPT, 1 x заглушка ½ NPT

## Соединительный кабель

- Структура
 

Четыре провода, несущий трос, капилляр, экранирующая оплетка, металлическая фольга, оболочка
- Сечение провода
 

0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20)
- Сопротивление жилы
 

< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- Прочность при растяжении
 

> 1200 N (270 pounds force)
- Стандартная длина
 

5 m (16.4 ft)
- Макс. длина
 

1000 m (3281 ft)
- Мин. радиус изгиба при 25 °C/77 °F
 

25 mm (0.985 in)
- Диаметр прибл.
 

8 mm (0.315 in)
- Цвет - исполнение без взрывозащиты
 

Черный
- Цвет (исполнение Ex)
 

Голубой

**Электромеханические данные - исполнение IP 68**

## Соединительный кабель между устройством IP 68 и выносным корпусом:

- Структура
 

Четыре провода, несущий трос, капилляр, экранирующая оплетка, металлическая фольга, оболочка
- Сечение провода
 

0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20)
- Сопротивление жилы
 

< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- Стандартная длина
 

5 m (16.40 ft)
- Макс. длина
 

180 m (590.5 ft)
- Мин. радиус изгиба при 25 °C/77 °F
 

25 mm (0.985 in)
- Диаметр прибл.
 

8 mm (0.315 in)
- Цвет
 

Голубой

Кабельный ввод/Разъем<sup>15)</sup>

- Выносной корпус электроники
    - 1 x кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель ø 5 ... 9 мм), 1 x заглушка M20 x 1,5
- или:
- 1 x разъем (в зависимости от исполнения), 1 x заглушка M20 x 1,5

Пружинные контакты для провода сечением до

2,5 мм<sup>2</sup> (AWG 14)

<sup>15)</sup> В зависимости от исполнения: M12 x 1, по ISO 4400, Harting, 7/8" FF.

---

**Модуль индикации и настройки**


---

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Питание и передача данных         | через датчик                                   |
| Индикатор                         | Жидкокристаллический точечно-матричный дисплей |
| Элементы настройки                | 4 клавиши                                      |
| Степень защиты                    |                                                |
| – не установлен в датчике         | IP 20                                          |
| – установлен в датчике без крышки | IP 40                                          |
| Материалы                         |                                                |
| – Корпус                          | ABS                                            |
| – Смотровое окошко                | Полиэстровая пленка                            |

---

**Питание**


---

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рабочее напряжение                                             |                            |
| – Устройство без взрывозащиты                                  | 9 ... 32 V DC              |
| – Устройство Ex ia                                             | 9 ... 24 V DC              |
| – Устройство Ex d                                              | 9 ... 32 V DC              |
| Рабочее напряжение - с подсветкой модуля индикации и настройки |                            |
| – Устройство без взрывозащиты                                  | 12 ... 32 V DC             |
| – Устройство Ex-ia                                             | 12 ... 24 V DC             |
| Устройство Ex d                                                | 12 ... 32 V DC             |
| Источник питания/макс. число датчиков                          |                            |
| – Источник питания H1                                          | макс. 32 (макс. 10 при Ex) |

---

**Защита**


---

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Степень защиты                                 |                              |
| – Стандартный корпус                           | IP 66/IP 67 <sup>16)</sup>   |
| – Корпус из алюминия или нерж. стали (вариант) | IP 68 (1 bar) <sup>17)</sup> |
| – Рабочий узел в исполнении IP 68              | IP 68 (25 bar)               |
| – Выносной корпус электроники                  | IP 65                        |
| Категория перенапряжений                       | III                          |
| Класс защиты                                   | II                           |

<sup>16)</sup> Датчики с измерительным диапазоном на избыточное давление могут при погружении, например, в воду перестать воспринимать давление окружающей среды. Это может привести к искажению измеренных значений.

<sup>17)</sup> Только для устройств с измерительным диапазоном абсолютного давления.

---

**Разрешения**

---

Устройства с разрешениями на применение, в зависимости от исполнения, могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "VEGA Tools" и "serial number search" либо через "Downloads" и "Approvals".

## 10.2 Данные для Foundation Fieldbus

### Блок-схема обработки измеренных значений

На следующем рисунке в упрощенной форме показаны блок преобразователя и функциональный блок.

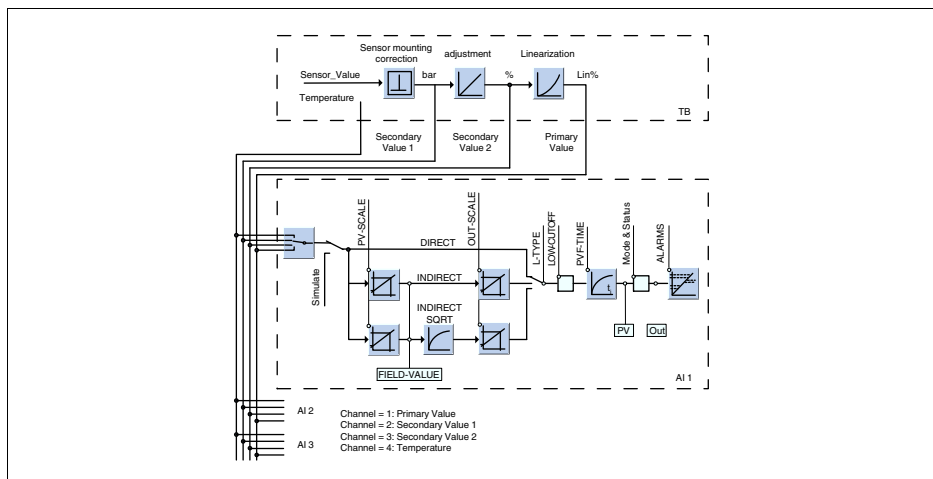


Рис. 27: Transducer Block VEGABAR 55

TB Transducer Block

AI Function Block (AI = Analogue Input)

### Диаграмма установки параметров

На рисунке ниже представлена функция установки параметров:

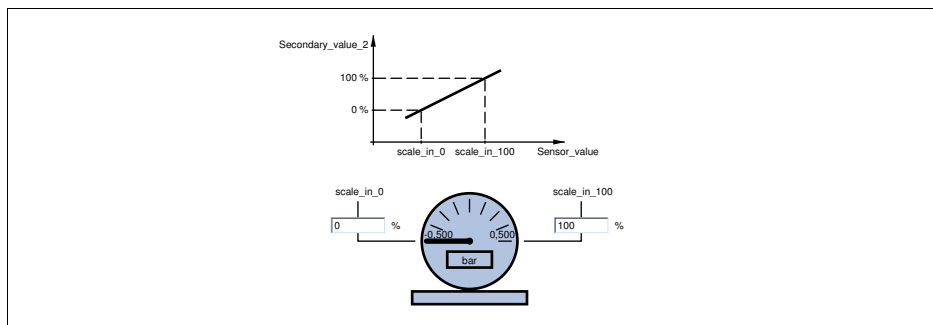


Рис. 28: Установка VEGABAR 55

### Список параметров

В данном списке представлены наиболее важные параметры и их значение:

- primary\_value
  - Process Value after min/max-adjustment and linearization. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 1. Unit derives from 'Primary\_value\_unit'
- primary\_value\_unit
  - Unit code of 'Primary\_value'
- %
- secondary\_value\_1
  - Process pressure. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 2. Unit derives from 'Secondary\_value\_1\_unit'
- secondary\_value\_1\_unit
  - Unit code of 'Secondary\_value\_1'
- bar, PSI, ..., m, ft, ...; in case of length type engineering unit and access to parameters the corresponding values will be converted by density factor
- secondary\_value\_2
  - Value after min/max-adjustment. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 3. Unit derives from 'Secondary\_value\_2\_unit'
- secondary\_value\_2\_unit
  - Selected unit code for "secondary\_value\_2"
- sensor\_value
  - Raw sensor value, i.e. the uncalibrated measurement value from the sensor. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- sensor\_range
  - "Sensor\_range.unit" refers to 'Sensor\_value', 'Max/Min\_peak\_sensor\_value', 'Cal\_point\_hi/lo'
- includes sensor unit: bar, PSI ...; only unit part of DS-68 is writable
- simulate\_primary\_value
- simulate\_secondary\_value\_1
- simulate\_secondary\_value\_2
- device status
  - "0: ""OK"" 13: ""non-specific error"" 17: ""Cal span too small"" 34: ""EEPROM memory fault"" 36: ""ROM memory fault"" 37: ""RAM memory fault"" 40: ""non-specific hardware fault"" 41: ""Sensor element not found"" 42: ""No leaking pulse"" 43: ""No trigger signal"" 44: ""EMI error"" 113: ""Communication hardware fault"""
- linearization type
  - Possible types of linearization are: linear, user defined, cylindrical lying container, spherical container
- "0: ""Linear"" 1: ""User def"" 20: ""Cylindrical lying container"" 21: ""Spherical container"""
- curve\_points\_1\_10
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve\_points\_11\_20
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve\_points\_21\_30
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve\_points\_31\_33
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve status



- Result of table plausibility check
- "0: ""Uninitialized"" 1: ""Good"" 2: ""Not monotonous increasing"" 3: ""Not monotonous decreasing"" 4: ""Not enough values transmitted"" 5: ""Too many values transmitted"" 6: ""Gradient of edge too high"" 7: ""Values not excepted"" 8: ""Table currently loaded"" 9: ""Sorting and checking table"""
- SUB\_DEVICE\_NUMBER
- SENSOR\_ELEMENT\_TYPE
- 0: "non-specific"
- display\_source\_selector
  - Selects the type of value that is displayed on the indication-/adjustement-module
- "0: ""Physical value"" 1: ""Percent value"" 2: ""Lin percent value"" 6: ""Out(AI1)"" 7: ""Level"" 8: ""Out(AI2)"" 9: ""Out(AI3)"""
- max\_peak\_sensor\_value
  - Holds the maximum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- Write access resets to current value
- min\_peak\_sensor\_value
  - Holds the minimum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- Write access resets to current value
- CAL\_POINT\_HI
- Highest calibrated value. For calibration of the high limit point you give the high measurement value (pressure) to the sensor and transfer this point as HIGH to the transmitter. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- CAL\_POINT\_LO
- Lowest calibrated value. For calibration of the low limit point you give the low measurement value (pressure) to the sensor and transfer this point as LOW to the transmitter. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- CAL\_MIN\_SPAN
- Minimum calibration span value allowed. Necessary to ensure that when calibration is done, the two calibrated points (high and low) are not too close together. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- SCALE\_IN
- Min/max-adjustment: Upper and lower calibrated points of the sensor. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- trimmed\_value
  - Sensor value after the trim processing. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- sensor\_sn
  - Sensor serial number
- temperature
  - Process temperature. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 4. Unit derives from 'Temperature.unit'
- temperature\_unit
  - Unit code of 'Temperature', 'Max/Min\_peak\_temperature\_value'
- °C, °F, K, °R

- `max_peak_temperature_value`
  - Holds the maximum process temperature. Write access resets to current value. Unit derives from 'Temperature.unit'
- Write access resets to current value
- `min_peak_temperature_value`
  - Holds the minimum process temperature. Write access resets to current value. Unit derives from 'Temperature.unit'
- Write access resets to current value

## 10.3 Размеры

### Пластиковый корпус

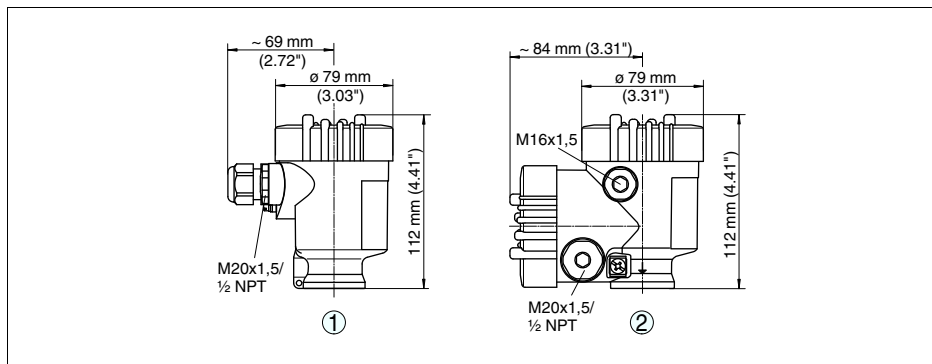


Рис. 29: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

### Алюминиевый корпус

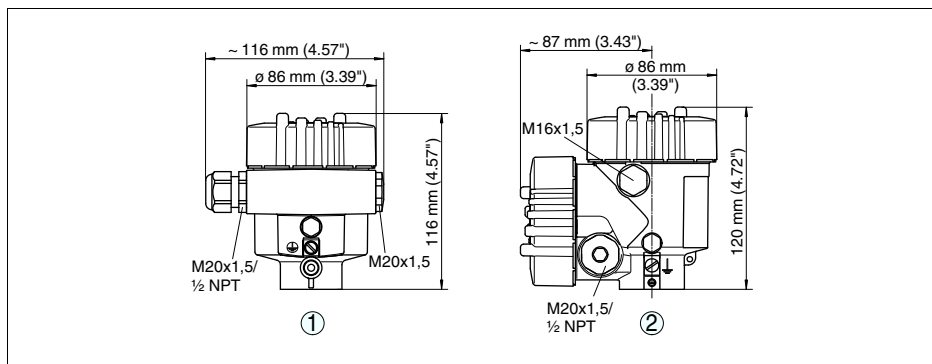


Рис. 30: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

## Алюминиевый корпус со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

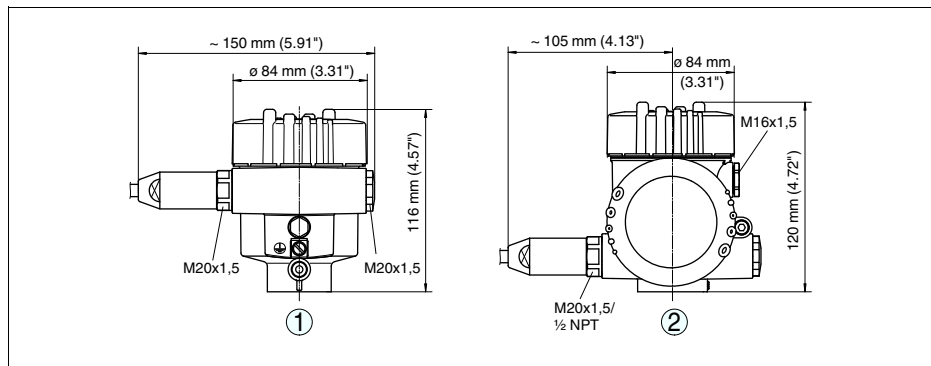


Рис. 31: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

## Корпус из нержавеющей стали

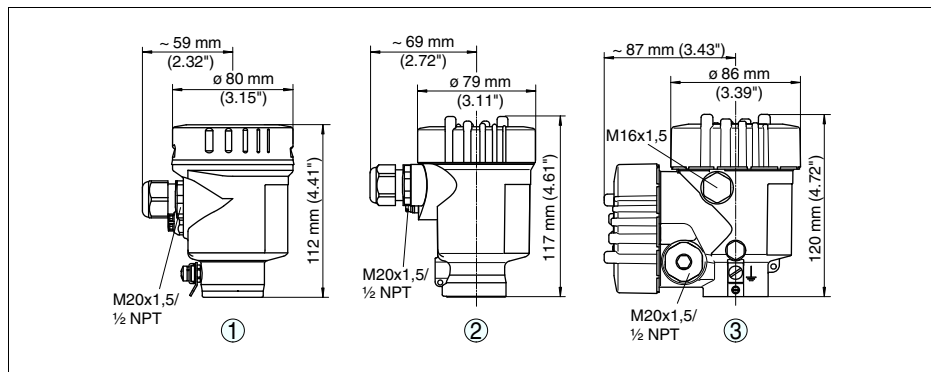


Рис. 32: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (0,2 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение (электрополированный)
- 2 Однокамерное исполнение (точное литье)
- 2 Двухкамерное исполнение (точное литье)

## Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

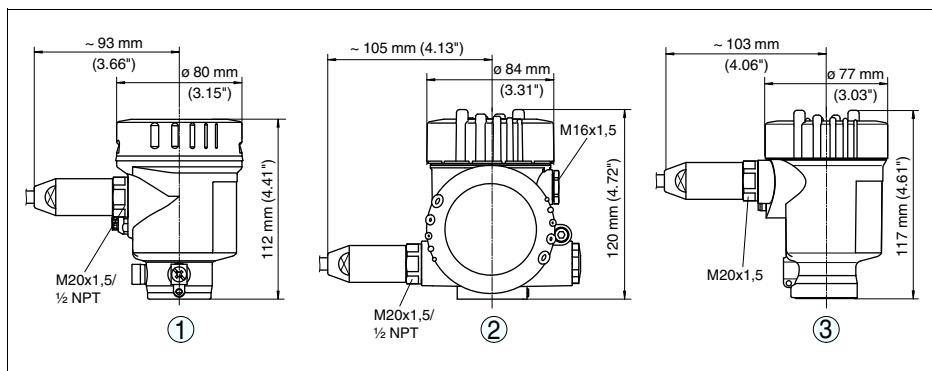


Рис. 33: Корпуса в исполнении IP 66/IP 68 (1 bar) - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 mm/0.35 in

- 1 Однокамерное исполнение (электрополированный)
- 2 Однокамерное исполнение (точное литье)
- 2 Двухкамерное исполнение (точное литье)

## Исполнение IP 68 (25 bar) с выносным корпусом

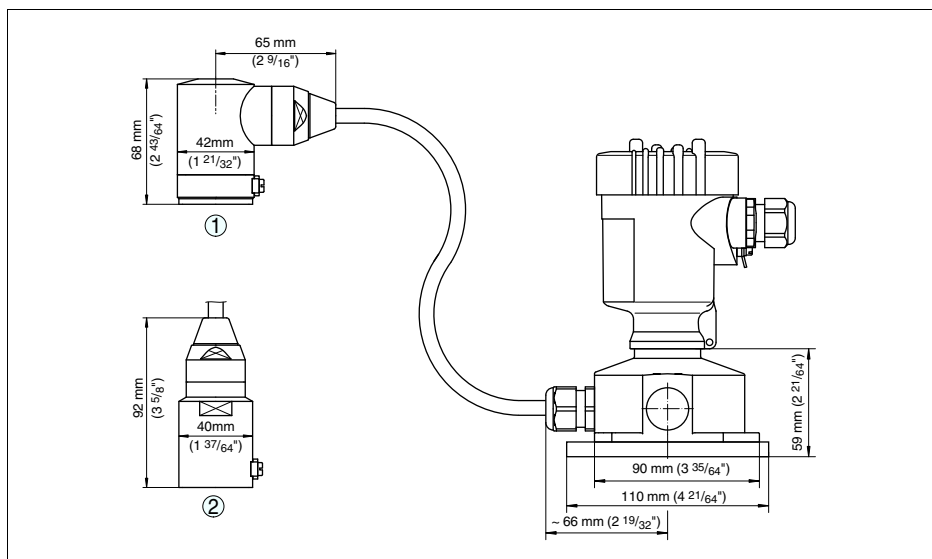


Рис. 34: Исполнение IP 68 с выносным корпусом

- 1 Вывод кабеля боковой
- 2 Вывод кабеля осевой

## VEGABAR 55, резьбовое присоединение

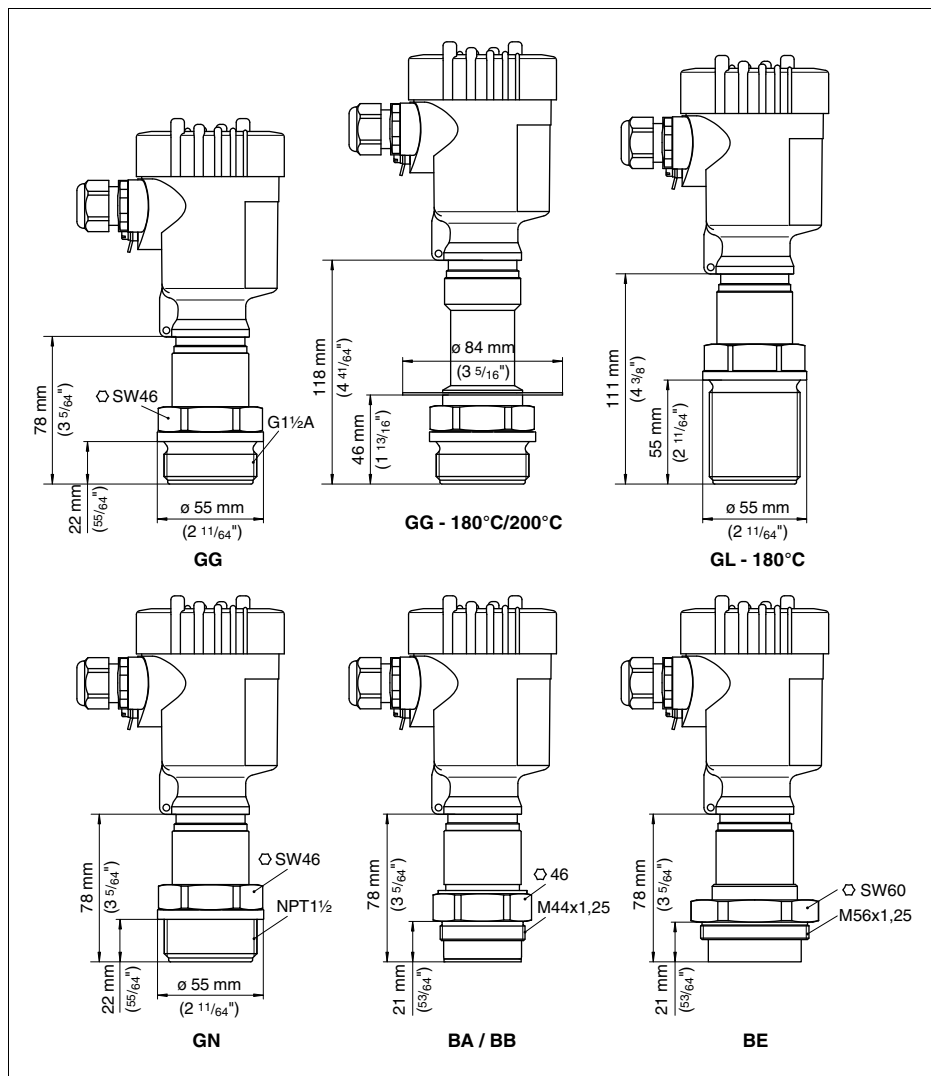


Рис. 35: VEGABAR 55, с резьбовым присоединением: GG = G1 1/2 A, GL = G1 1/2 A длина резьбы 55 мм, GN = 1 1/2 NPT, BA/BB = M44 x 1,25, BE = M56 x 1,25

# VEGABAR 55, гигиеническое присоединение 1

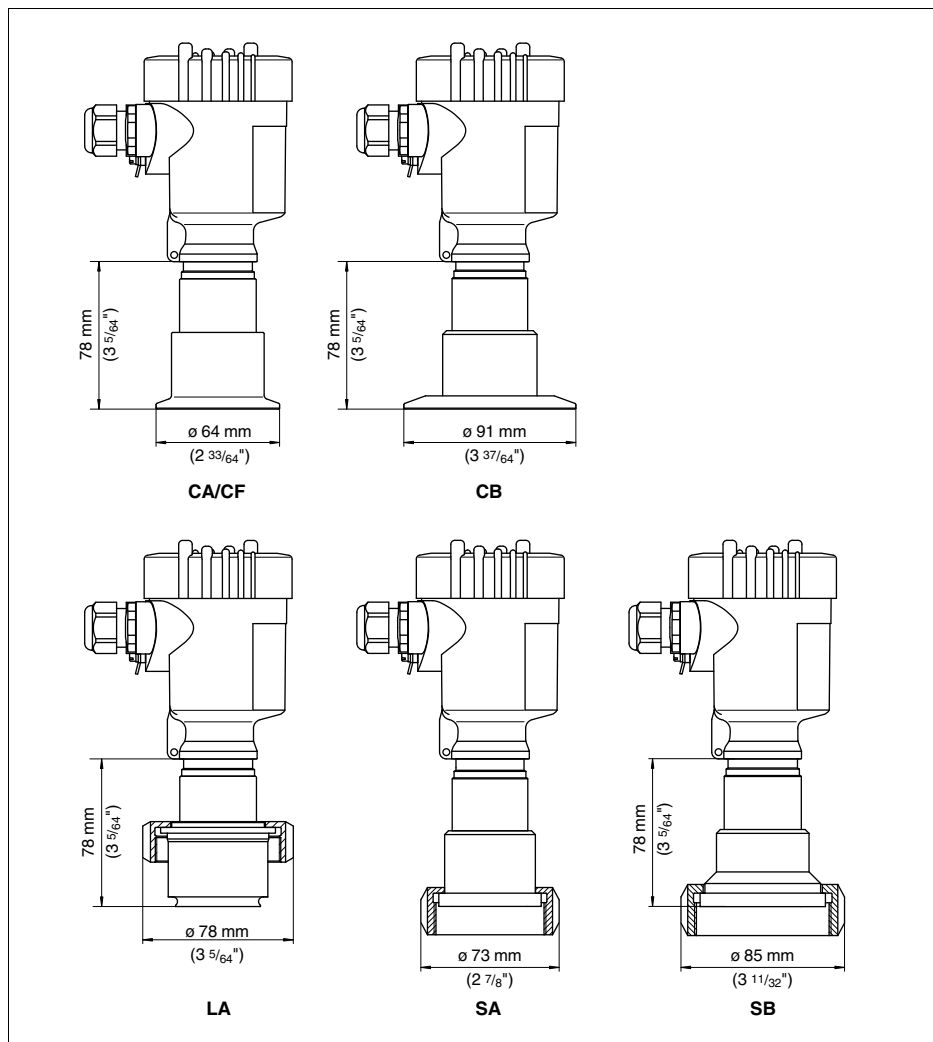


Рис. 36: VEGABAR 55, гигиеническое присоединение: CA/CF = зажим 2"/зажим 2½" по DIN 32676, ISO 2852/316L CB = зажим 3", LA = гигиеническое присоединение со шлицевой накидной гайкой F40, SA = SMS DN 38, SB = SMS DN 51

## VEGABAR 55, гигиеническое присоединение 2

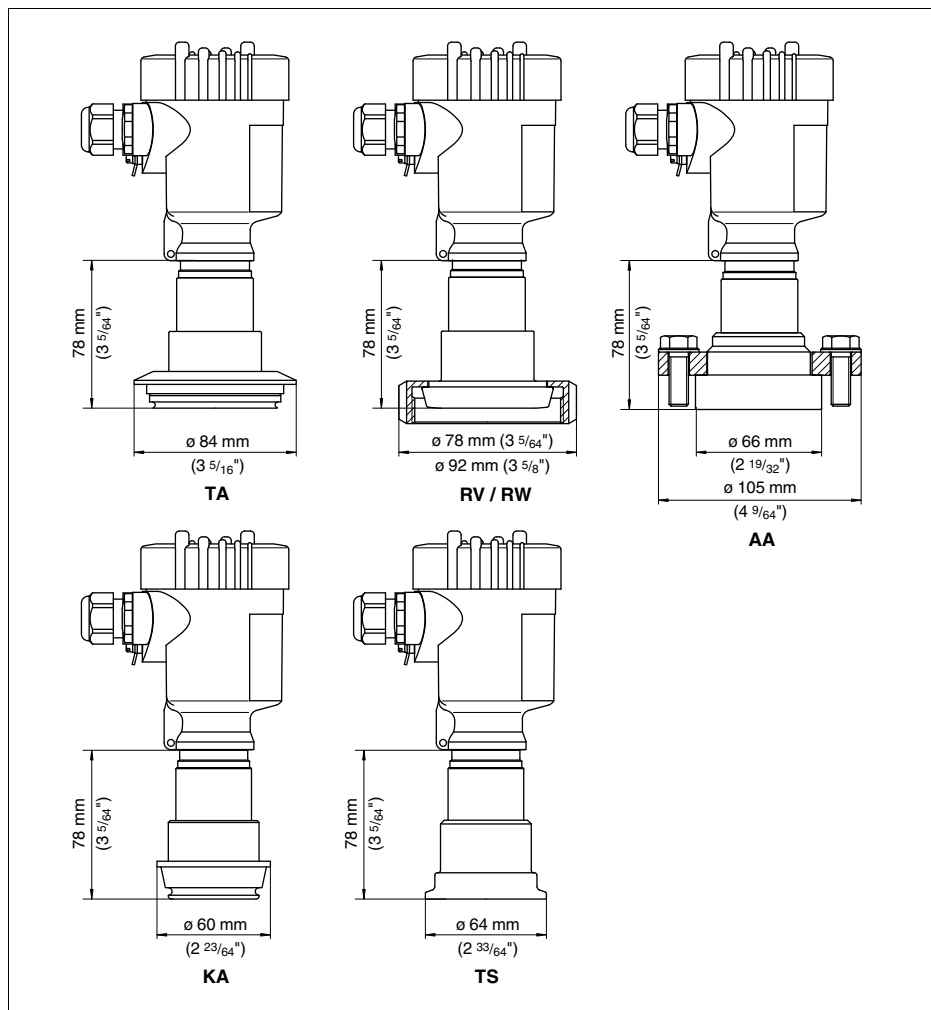


Рис. 37: VEGABAR 55, с гигиеническим присоединением: TA = Tuchenhausen Varivent DN 32, RV/RW = накидная гайка DN 40/DN 50 по DIN 11851, AA = DRD, KA = конус DN 40, TS = зажимный штуцер соотв. DIN 11864-3 форма A DN40/PN40



VEGABAR 55 с фланцевым присоединением

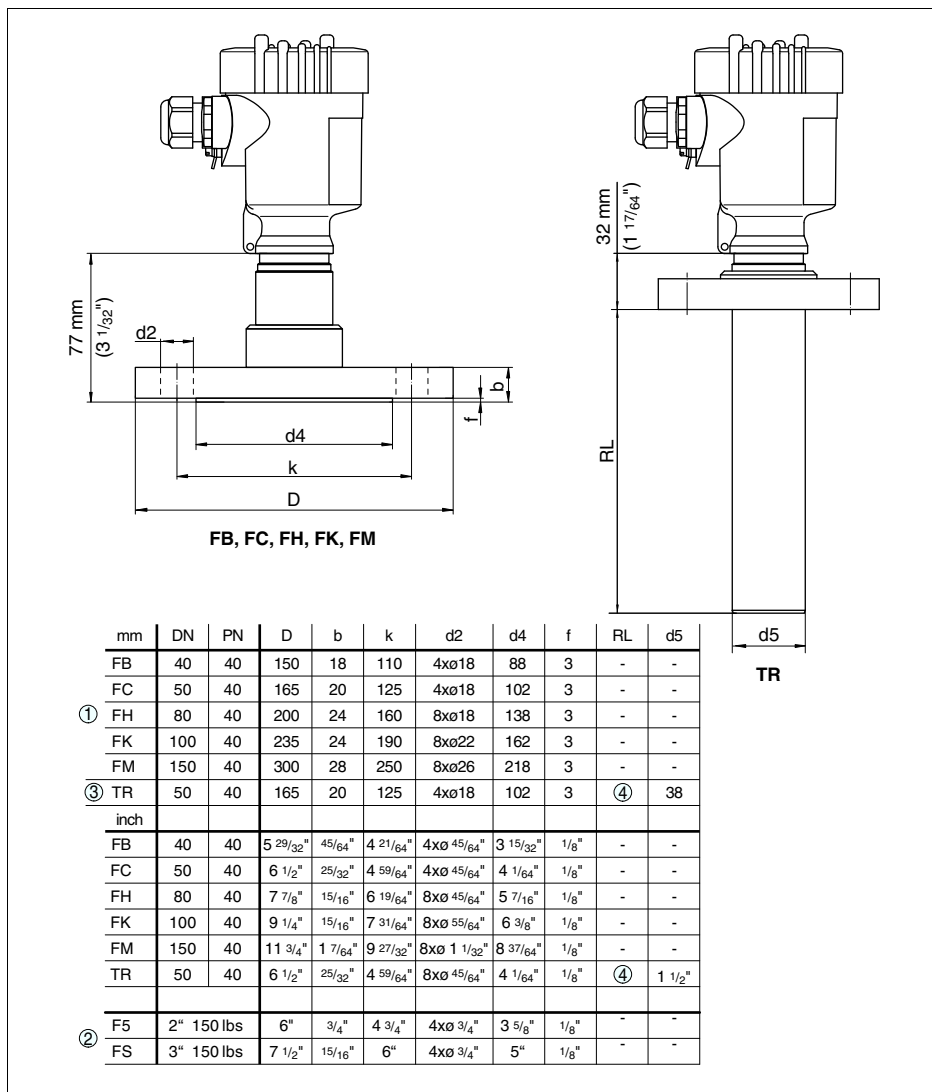


Рис. 38: VEGABAR 55 с фланцевым присоединением

- 1 Фланцевое присоединение по DIN 2501
- 2 Фланцевое присоединение по ANSI B16,5
- 3 Фланец с тубусом
- 4 В зависимости от спецификации заказа

## 10.4 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <http://www.vega.com>.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter <http://www.vega.com>.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <http://www.vega.com>.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.

Para mayor información revise la pagina web <http://www.vega.com>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность.

Дальнейшую информацию смотрите на сайте <http://www.vega.com>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<<http://www.vega.com>>。

## 10.5 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.





Дата печати:

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany  
Phone +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
**[www.vega.com](http://www.vega.com)**



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки,  
применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки  
сигнала соответствует фактическим данным  
на момент.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2012